

MAXWELL

DIGITAL MULTIMETERS

DIGITAL MULTIMETER
INDUCTANCE MEASUREMENT

DIGITÁLIS MULTIMÉTER
INDUKTIVITÁS MÉRÉssel

DIGITÁLNÍ MULTIMETR
S MĚŘENÍM INDUKČNOSTI

DIGITÁLNY MULTIMETER
S MERANIM INDUKČNOSTI

MULTIMETRU DIGITAL
MĂSURAREA INDUCTANȚEI

Product code / Termékkód / Kód produktu
Kód produktu / Cod:

25 314


EN USER MANUAL

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ

SK NÁVOD NA POUŽITIE

RO GHID DE UTILIZARE

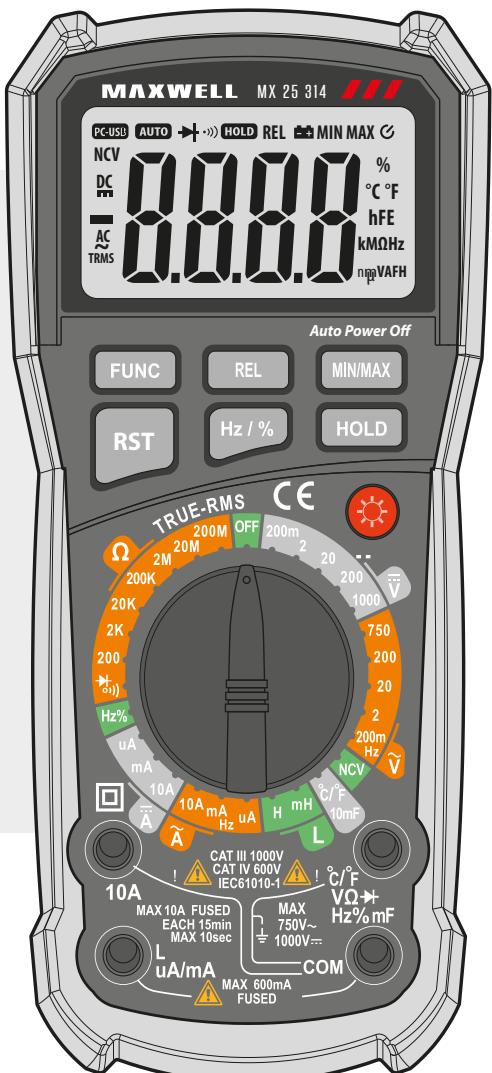

DIGITAL MULTIMETER - INDUCTANCE MEASUREMENT

Are you one of those people who look for the best quality in all circumstances? Our multimeters are made for you! With this professional multimeter, you can make accurate measurements, be it measuring voltage, current, resistance, capacitance or temperature. The measurement results are displayed in a large size, with sharp contrast and backlight, so they are easy to read even in poor lighting conditions.

With the help of the sensor on the top of the device, you can detect voltage without breaking the wiring. Its durable device housing ensures problem-free use in all conditions.

GENERAL TECHNICAL PARAMETERS

Display:	4 digit / 22 mm character height
DC V:	0,1 mV - 1000 V
AC V:	0,1 mV - 750 V
DC A:	0,1 µA - 10 A
AC A:	0,1 µA - 10 A
Resistance:	0,1 Ω - 200 MΩ
Capacity:	10 pF - 100 mF
Inductance:	0,001 H - 20 H
Frequency	0,01 Hz - 10 MHz
Temperature:	-20 - (+1000)°C
Fuse:	F0.5 A / 1000V, F10A / 1000V
Accuracy:	±0,5 - 5% (see user guide)
Power supply:	1 x 9 V battery
TRUE RMS	✓
Relative measurement mode	✓
Diode test	✓
Continuity	✓
NCV	✓
Duty cycle	✓
Data hold	✓
Maximum/Minimum	✓
Automatic shutdown	✓
Backlight	✓
Sound signal	✓
Flashlight	✓
Size:	200 x 92 x 60 mm

SAFETY INFORMATION

- Before use, make sure that all accessories are in the package and undamaged. The meter is designed in accordance with IEC61010 (a safety standard issued by the International Electrotechnical Commission or equivalent GB4793.1). Please read the safety notes before use.

When using the device, the user must pay attention to the following safety regulations:

- Protect yourself from electric shock!
- Protect the device from damage caused by improper use!
- Before using the accessories supplied with the device (measuring cord, measuring probe), check whether they are in good condition! Never use damaged test leads!
- If you use the device next to a device that generates a source of interference, expect that the measurement may show incorrect results or nothing will appear on the display.
- Use the device only for the purposes specified in the user manual! Incorrect operation does not guarantee the continued correct operation of the product.
- Never use the device near explosive or flammable gases or dusts!
- Before measuring, check the device to ensure that it is in the correct measuring position and that the measuring leads are connected properly. Do this before each measurement!
- If the measurement result is not known, always start measuring in the largest measuring range and then work backwards.
- To protect the device, never exceed the maximum input values!
- Be careful when measuring above 60 V direct or 30 V alternating voltage! These voltages can cause electric shock.
- When using a probe, make sure that your fingers do not touch the metal surface of the probe and always place it behind the finger guard.
- When changing measurement modes or levels, remove the test leads from the test object or circuit.
- When measuring resistance, continuity or diode, always make sure that the meter is not connected to a live circuit and that all high-capacity capacitors are discharged.
- Before measuring current, before connecting the device to the circuit, de-energize it.
- Replace the battery when the low battery voltage icon appears on the display.
- Always remove the test leads from the circuit and the multimeter before opening the device.
- If you experience any abnormal behavior during operation, stop the measurement and turn off the device.
- If you do not use the device for a long time, remove the battery from it and do not store it in a place with high temperature or high humidity.
- To avoid fire and other damage, always replace the fuse with the same parameter: F 200 mA / 250 V, F 10 A / 250 V.
- Never use the device if the rear battery compartment cover is open or not properly attached to its place!


SAFETY SYMBOLS

-  High voltage
-  GND (ground)
-  Double insulation
-  Attention! Danger!
-  Low battery level
-  DC current
-  AC current
-  Fuse

PROPERTIES

- LCD display: Maximum value display: **9999**;
- Polarity display: automatic positive and negative polarity indication
- Out of range signal: „**OL**”
- Low battery indication:  Indicates that the battery level is low, the battery required for the operation of the device needs to be charged or replaced.
- Automatic shutdown: If there is no operation for 5 minutes, the instrument switches off automatically, thus protecting the battery charge.

EXTERNAL STRUCTURE

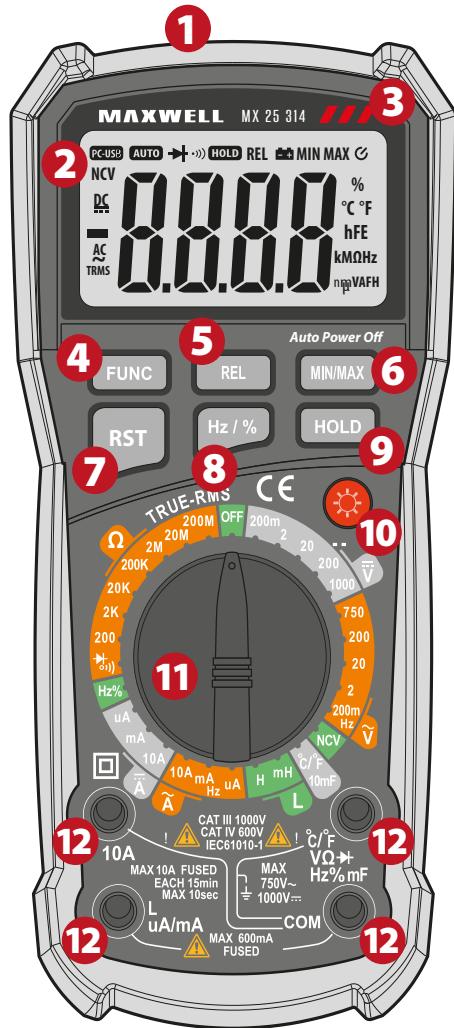

- ① NCV non-contact measurement
- ② LCD display: 22 mm character height
- ③ NCV signal light
- ④ FUNC: Function selector
- ⑤ REL: Relative measurement mode
- ⑥ MIN / MAX: Measured value
- ⑦ RST: Restart
- ⑧ Hz / %: Frequency mode / Duty cycle
- ⑨ Data hold on display
- ⑩ Backlight on/off
- ⑪ Function selection rotary switch
- ⑫ Input ports

DC VOLTAGE

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
V	200 mV	0,1 mV	± (0.5% + 3)
	2 V	0,001 V	
	20 V	0,01 V	± (0.8% + 3)
	200 V	0,1 V	
	1000 V	1 V	± (1.0% + 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Input resistance: 10 MΩ • Max input voltage: 1000 V DC 			

AC VOLTAGE

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
V	200 mV	0,1 mV	
	2 V	0,001 V	
	20 V	0,01 V	± (1.0% + 5)
	200 V	0,1 V	
	750 V	1 V	± (1.2% + 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Overvoltage protection: 250 V DC or 250 V AC RMS value in 200 mV measurement range • Input impedance: 10 MΩ • Frequency range: 40 Hz – 1000 Hz, TRUE RMS display • Max. input voltage: 750 V AC RMS value 			

DC CURRENT

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
A	200 µA	0,1 µA	
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	± (1.0% + 5)
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	± (1.5% + 10)
<ul style="list-style-type: none"> • Overcurrent protection: fuse: F200mA/500V (6,35mmx32mm) F10A/500V (6,35mmx32mm) 			

AC CURRENT

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
A	200 µA	0,1 µA	± (1,2% + 5)
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	± (1,5% + 5)
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	± (1,8% + 15)
<ul style="list-style-type: none"> • Overcurrent protection: fuse: F500mA/1000V (6,35mmx32mm) F10A/1000V • Frequency range: 40 Hz – 1000 Hz, TRUE RMS kijelzés • Max. input voltage: 750 V AC RMS value 			

RESISTANCE

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
Ω	200Ω	0,1Ω	
	2kΩ	0,001 kΩ	
	20kΩ	0,01 Ω	±(0,8% + 5)
	200kΩ	0,1 Ω	
	2MΩ	0,001 MΩ	±(1,0% + 10)
	20MΩ	0,01 MΩ	±(5,0% + 10)
<ul style="list-style-type: none"> • Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS value 			

DIODE AND CONTINUITY TEST

Mode	
	Diode test <ul style="list-style-type: none"> The display shows the opening voltage of the diode
	Continuity test <ul style="list-style-type: none"> A beeping sound indicates if the resistance is less than 100Ω
<ul style="list-style-type: none"> • Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS 	

TEMPERATURE MEASUREMENT

Unit	Range	Resolution	Accuracy
°C	-20°C - 400°C		±(2.0 % + 3)
	400°C - 1000°C	1 °C	
°F	-0°F - 752°F		±(3.0 % + 3)
	752°F - 1832°F	1 °F	

FREQUENCY MEASUREMENT

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
Hz	10Hz	0.01Hz	$\pm(0.1\% + 2)$
	100Hz	0.1Hz	
	1kHz	0.001kHz	
	10kHz	0.01kHz	
	100kHz	0.1kHz	
	1MHz	0.001MHz	
	10MHz	0.01MHz	
<ul style="list-style-type: none"> Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS 			

CAPACITY MEASUREMENT

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
F	10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25)$
	100nF	0.1nF	
	1μF	0.001μF	
	10μF	0.01μF	
	100μF	0.1μF	
	1mF	1μF	
	10mF	10μF	
<ul style="list-style-type: none"> Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS Note: It is normal if the small value of the capacitance does not return zero, in order to obtain an accurate value, the readings must be subtracted during the measurement 			

INDUCTANCE MEASUREMENT

	Measurement limit	Resolution	Accuracy
Hz	2mH	0.001mH	$\pm(3.0\% + 15)$
	20mH	0.01mH	
	200mH	0.1mH	
	2H	0.001H	
	20H	0.01H	
<ul style="list-style-type: none"> Overvoltage protection: 36V DC or AC RMS 			

FUNCTIONS

- FUNC button:** After selecting the main function on the rotary switch, it is possible to switch between the individual measurement modes. You can switch between DC and AC in voltage measurement mode. In tensile test mode , you can measure resistance, tensile, capacitance, and diode measurement.
- During temperature measurement °C or °F
- REL button:** Relative measurement mode
- MIN / MAX button:** Minimum and maximum values measured during the measurement.
- RST:** Restart
- HZ / % button:** Switch between frequency and duty cycle measurement. (AC mode)
- HOLD button:** Measured value data hold. Press the button again to exit the data hold mode.

HOLD Button

- Data hold function. By pressing briefly, the currently measured value is recorded on the display. With the second press, we can return to the measurement mode.

Button

- Turn backlight on/off. By pressing the button, the backlight can be turned on and remains on for ~30 seconds, while the measurement result can be safely read. In order to protect the battery that ensures the long-term operation of the device, the backlight turns off automatically.
- Attention:** For battery with low energy level, this function does not work for energy saving reasons.

MEASUREMENT

Voltage measurement

- Set the function selector switch to **V-** (direct voltage) or **V~** (alternating voltage) mode.
- Connect the black test lead to the **COM** port and the red test lead to the **VΩ→** port.
- Connect the other end of the test leads to the circuit or source to be measured.
- Read the measured value from the display. The polarity of the red test lead is shown on the display when measuring DC voltage (only the negative sign).
- ATTENTION:** If you are not sure of the approximate value of the measured value, set the instrument to the maximum measurement limit. To avoid electric shock and damage to the device, never exceed the 1000 V DC or 750 V AC RMS voltage limit!

Resistance measurement

- Set the function selector switch to the **Ω** position.
- Connect the black test lead to the **COM** jack and the red test lead to the **VΩ→** jack.
- Connect the test leads to the two terminals of the resistor.
- Read the measured value from the display.
- Note: In the measurement range of 10 MΩ, the device needs a few seconds for a stable measurement.

EN User Manual

- If the measured circuit exceeds the maximum measurement limit, the display shows **OL**.
- ATTENTION:** If you are not sure of the approximate value of the measured value, then set the instrument to the maximum measurement limit or automatic measurement limit mode. In order to avoid damage to the device or electric shock, cut off the external power source of the circuit to be measured, or turn off the high-power capacitors!

Continuity, tensile test

- Set the function selector to  position.
- Press the **FUNC** button to select the function.
- Connect the black test lead to **COM** and the red test lead to .
- Connect the other ends of the test leads to the circuit under test. If the resistance between the two points is less than $30\ \Omega$, the device indicates this with a beeping sound.
- Note: the continuity test is also good for looking at the open/closed state of a circuit.*
- ATTENTION:** In order to avoid damage to the device or electric shock, cut off the external power source of the circuit to be measured, or turn off the high-power capacitors!

Diode measurement

- Set the function selector to  position.
- Press the **FUNC** button to select the function.
- Connect the black test lead to **COM**, and the red test lead to  jack.
- Touch the red lead to the diode's anode and the black lead to its cathode.
- The opening voltage of the diode will be read on the display. If the polarity is accidentally reversed, the **OL** icon will appear on the display.
- ATTENTION:** In order to avoid damage to the device or electric shock, cut off the external power source of the circuit to be measured, or turn off the high-power capacitors!

Current measurement

- Set the function selector switch to **A---** mode or **A~** mode depending on the measurement limit.
- Turn off the power supply to the circuit to be measured.
- Discharge any high capacity capacitors.
- Connect the black test lead wire to the **COM** socket and the red to the mA terminal max. up to 600mA measurement limit, or for A the max. For 10A measurement limit.
- Connect the multimeter in series to the circuit.
- Read the measured value from the display. In the case of DC measurement, the polarity of the red cable is also shown on the display (only the negative sign).
- If the display shows **OL** and the device beeps continuously, switch to a higher measurement limit.
- ATTENTION:** If you are not sure of the approximate value of the measured value, then set the instrument to the maximum or automatic measurement limit. To avoid damage to the device, check the condition of

the fuse before measuring! Always use the specified dimensions and values! When measuring current, do not connect the instrument leads in parallel to the circuit, as this can lead to circuit and instrument failure.

Capacity measurement

- Set the function switch to **100mF**.
- Press **FUNC** to select function **F**.
- Place the test lead in the  socket and the black one in the **COM** socket. Connect the test leads to the capacitor to be measured.
- Before measuring capacity, discharge the capacitor to be measured. Measuring mF capacitors can take several seconds.
- Note: It is normal if the small value of the capacitance does not return zero, in order to obtain an accurate value, the readings must be subtracted during the measurement.*

Frequency measurement

- Set the function switch to **Hz**. Connect the test leads to the **COM** and  sockets. Connect the test leads to the signal source to be measured.
- Note:*
- Do not measure frequency at a voltage higher than 250 V(RMS)..
- In noisy environments, it is advisable to use a shielded cable when measuring small signals.
- Avoid touching the circuit when measuring at high voltage.

Inductance measurement

- Set the function switch to the desired inductance measurement limit **L**.
- Connect the coil to be measured to the **μA/mA** and **COM** sockets.
- Note: If the inductance of the coil is not known, start the measurement at the measurement limit H.*

Duty cycle measurement %

- Set the function switch to **Hz**, then press the **FUNC** button once to measure the duty cycle. Connect the instrument cable to the **COM** and  sockets and then to the signal source to be measured.

Temperature measurement

- Set the function switch to the **°C / °F** position. Press the **FUNC** key to select the measurement unit. Connect the black banana plug of the thermometer to the **COM** socket and the red one to the  socket. Touch the measuring tip to the surface to be measured.
- Attention:** when measuring hot objects, the thermometer probe can also overheat, in order to avoid burns, perform the measurement carefully.

MIN/MAX data hold

- Press briefly to store and display the minimum or maximum measurement value.
- Long press exits the function.

REL – relative measurement mode

- For relative measurement mode, press the **REL** button briefly until a beep sounds to indicate that the function is on.
- The instrument holds the measured value when you press the button (this is called the initial value).
- Measure with the instrument. Then the value on the display will be the sum of the two values.
- Press the button again to return to normal measurement mode.
- This function does not work in frequency measurement mode.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Non-contact voltage search

- Set the function selector to the **NCV** position.
- Bring the top of the instrument (the part above the display) close to the wire to be tested.
- When voltage is present, the instrument indicates it by intermittent beeping and flashing of the LED.

Maintenance, cleaning

- This is a factory-calibrated, accurate meter. Do not disassemble the device or attempt to modify the electrical circuit. Make sure the measuring instrument is water-, dust-, and shatter-proof.
- Please do not store or use in high temperature, high humidity, fire or strong magnetic environment.
- Please wipe the meter with a damp cloth and mild detergent, and do not use abrasive and drastic solvents

such as alcohol.

- If you do not use it for a long time, please remove the battery to avoid leakage.
(Can only be performed by a specialist)
- When replacing the fuse, use another fuse of the same type and specification.
(Can only be performed by a specialist)

Troubleshooting

- If the meter does not work properly, check the battery level and if the problem persists, contact the service center or dealer.
- The manufacturer and distributor assumes no responsibility for damages resulting from improper, unprofessional use.

Disposal (Electric device)

- Valid in the European Union and all other European states that participate in selective collection
- According to directives 2012/19/EU, electrical waste and devices cannot be thrown away as household waste.
- Old appliances must be collected in order to maximize the recycling of raw materials, thereby reducing their impact on people's health and the environment.
- The crossed-out bin symbol is on all products for which separate collection is mandatory. Consumers should check with their local authorities for more information.



DIGITÁLIS MULTIMÉTER - INDUKTIVITÁS MÉRÉssel

Ön azok közé tartozik, aki minden körülmények között a legjobb minőséget keresi? A multimétereink az Ön számára készültek! Ezzel a professzionális multiméterünkkel pontos méréseket végezhet, legyen szó feszültség, áram, ellenállás, kapacitás vagy hőmérséklet méréséről. A kijelzőn nagy méretben, éles kontrasztal és háttérvilágítással jelennek meg a mérési eredmények, így még a rossz fényviszonyok között is könnyen olvashatóak.

Állítsa be a mérésnek leginkább megfelelő méréshatárt és funkciót. Ha Ön jártas a multiméter használatban értékelni fogja a kezi beállítási lehetőséget!

A készülék tetején található szenzor segítségével detektálhat feszültséget, anélkül, hogy a megbontaná a kábelezést. Strapabíró készülékháza biztosítja a problémamentes használatot minden körülmények között.

ÁLTALÁNOS TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Kijelző	4 digits (9999)
DC V	0,1 mV - 1000 V
AC V	0,1 mV - 750 V
DC A	0,1 µA - 10 A
AC A	1µA - 10 A
Ellenállás	0,1 Ω - 200 MΩ
Kapacitás	1 pF - 100 mF
Induktivitás	0,001 H - 20 H
Frekvencia	0,01 Hz - 10 MHz
Hőmérséklet	-20 °C - (+1000 °C)
Biztosíték	F0.5 A / 1000V, F10A / 1000V
Pontosság	±0,5 - 5%
TRUE RMS	✓
Relatív mérési mód	✓
Dióda teszt	✓
Folytonossági	✓
NCV	✓
Kitöltési tényező	✓
Adat tartás	✓
Maximum/Minimum	✓
Automatikus kikapcsolás	✓
Háttérvilágítás	✓
Hangjelzés	✓

Zseblámpa	✓
Energiaforrás	1 x 9 V elem
Méret	200 x 92 x 60 mm

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden tartozék a csomagban található és sérülésmentes. A mérőműszert az IEC61010 szabványnak megfelelően (a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által kiadott biztonsági szabvány vagy ezzel egyenértékű GB4793.1 szabvány) szerint tervezték. Kérjük, használat előtt olvassa el a biztonsági megjegyzéseket!

A készülék használata közben a felhasználónak figyelni kell a következő biztonsági előírásokra:

- Védje magát elektromos áramütéstől!
- Védje a készüléket a helytelen használatból keletkező károktól!
- A készülékhez adott kiegészítőket (mérőzsínór, mérőszonda) használat előtt ellenőrizze, hogy azok megfelelő állapotban vannak-e! Soha ne használjon sérült mérőzsínórakat!
- Ha a készüléket zavarforrást generáló készülék mellett használja, számoljon azzal, hogy a mérés hibás eredményt mutathat, vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
- A készüléket csak a használati útmutatóban előírt célokra használja! A helytelen működtetés nem garantálja a termék további helyes működését.
- Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony gázok, porok közelében!
- Ellenőrizze a készüléket mérés előtt, hogy az a jó mérési pozícióban van-e, és a mérőzsínórök jól csatlakoznak. Ezt minden egyes mérés előtt tegye meg!
- Ha a mérési eredmény nem ismert, akkor mindenleg a legnagyobb mérési tartományban kezdjen mérni, majd úgy haladjon visszafelé.
- A készülék védelme érdekében soha ne lépje túl a maximális bemenő értékeket!
- Vigyázzon, ha 60 V egyen-, vagy 30 V váltófeszültség felett mér! Ezek a feszültségek már elektromos áramütést okozhatnak.
- Ha mérőszondát használ, ügyeljen arra, hogy az ujjai ne érintsek annak fémes felületét, és mindenig az ujjvédő mögött helyezkedjenek el.
- A mérési módok illetve fokozatok váltása közben távolítsa el a mérőzsínórakat a teszt tárgytól vagy áramkörből.
- Ellenállás, folytonosság vagy dióda mérés közben mindenig ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne csatlakozzon feszültség alatt lévő áramkörhöz, illetve minden nagy kapacitású kondenzátor legyen kísérve.
- Áramerősség mérése előtt, mielőtt a készüléket az áramkörhöz csatlakoztatja, áramtalánítás azt.
- Cserélje ki az elemet, ha az alacsony elem feszültség ikonja megjelenik a kijelzőn.
- A készülék felnyitása előtt mindenig távolítsa el a mérőzsínórakat az áramkörből és a multiméterből is.
- Ha bármilyen abnormális jelenséget tapasztal a működés során, fejezze be a mérést, és kapcsolja ki a készüléket.

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket vegye ki az elemet belőle, és ne tárolja magas hőmérsékletű helyen, vagy ahol magas a páratartalom.
- Tűzeset és egyéb kár elkerülése érdekében a biztosítékot minden ugyanolyan paraméterűre cserélje: F 200 mA / 250 V, F 10 A / 250 V.
- Soha ne használja a készüléket, ha a hátsó elemtartó fedlap nyitva van, vagy nincs rendesen visszaillesztve a helyére!


BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

- | | |
|--|--|
| | Magasfeszültség |
| | GND (Földelés) |
| | Kettős szigetelés |
| | Figyelem! Veszély! |
| | Alacsony akkumulátor töltöttségi szint |
| | Egyenáram jele |
| | Váltakozó áram jele |
| | Biztosíték |

TULAJDONSÁGOK

- LCD kijelző: Maximum érték kijelzése: **9999**
- Polaritás kijelző: automatikus pozitív és negatív polaritás jelzés
- Tartományon kívüli jelzés: „**OL**”
- Tápellátás: 1 x 9 V elem
- Alacsony elem kijelzés: Azt jelzi, hogy alacsony az elem töltöttségi szintje, az eszköz működéséhez szükséges elemet fel kell tölteni vagy cserélni szükséges.
- Automatikus kikapcsolás: Művelet nélküli 15 perc esetén a műszer automatikusan kikapcsol ezzel védve az akkumulátor töltöttségét.

KÜLSŐ FELÉPÍTÉS

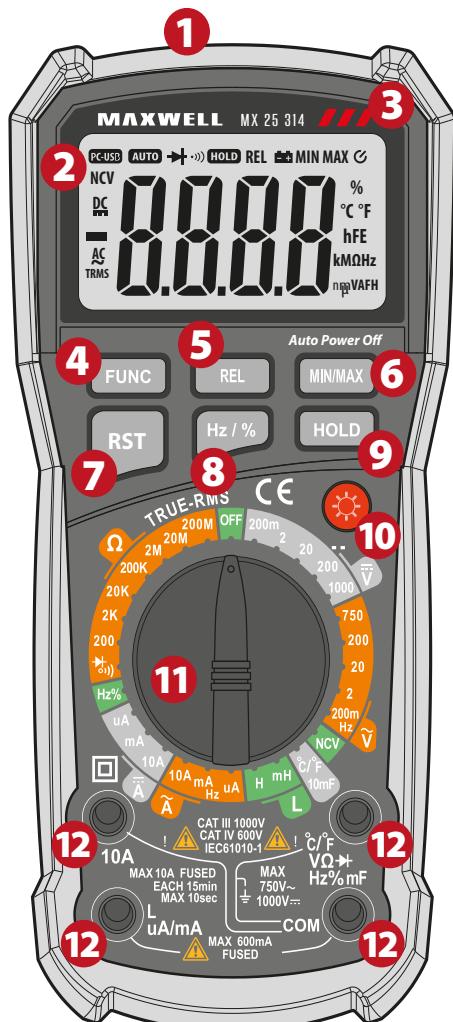

- 1 NCV érintésmentes mérés
- 2 LCD kijelző: 22 mm karaktermagassággal
- 3 NCV jelzőfény
- 4 FUNC: Funkcióválasztó
- 5 REL: Relatív mérési mód
- 6 MIN / MAX: Mért érték
- 7 RST: Ujraindítás
- 8 Hz / %: Frekvencia mód / Kitöltési tényező
- 9 Adatmegőrzés a kijelzőn
- 10 Háttérvilágítás ki/be
- 11 Funkcióválasztó forgókapcsoló
- 12 Bemeneti aljzatok

HU Használati utasítás

DC FESZÜLTSÉG

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 mV	0,1 mV	± (0.5% + 3)
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	± (0.8% + 3)
200 V	0,1 V	
1000 V	1 V	± (1.0% + 5)
• Bemeneti ellenállás: 10 MΩ		
• Max bemeneti feszültség: 1000 V DC		

AC FESZÜLTSÉG

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 mV	0,1 mV	
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	± (1.0% + 5)
200 V	0,1 V	
750 V	1 V	± (1.2% + 5)
• Túlfeszültség védelem: 200mV méréshatárban 250V DC vagy 250V AC RMS érték		
• Frekvenciartartomány: 40 Hz – 1000 Hz, TRUE RMS kijelzés		
• Max. bemeneti feszültség: 750 V AC RMS érték		

DC ÁRAM

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 µA	0,1 µA	
2 mA	0,001 mA	
20 mA	0,01 mA	± (1.0% + 5)
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	± (1.5% + 10)
• Túláram védelem: biztosíték: F500mA/1000V (6,35mmx32mm) F10A/1000V (6,35mmx32mm)		

AC ÁRAM

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 µA	0,1 µA	± (1,2% + 5)
2 mA	0,001 mA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10A	0,01 A	± (1,8% + 15)
• Túláram védelem: biztosíték: F500mA/1000V (6,35mmx32mm) F10A/1000V		
• Frekvenciartartomány: 40 Hz – 1000 Hz, TRUE RMS kijelzés		
• Max. bemeneti feszültség: 750 V AC RMS érték		

ELLENÁLLÁS

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200Ω	0.1Ω	
2kΩ	0,001 kΩ	
20kΩ	0,01 Ω	±(0.8% + 5)
200kΩ	0,1 Ω	
2MΩ	0,001 MΩ	±(1,0% + 10)
20MΩ	0,01 MΩ	±(5,0% + 10)
• Túlfeszültség védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS érték		

DIÓDA ÉS FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLAT

Üzemmód		
	Dióda teszt	<ul style="list-style-type: none"> A kijelzőn a dióda nyitó irányú feszültsége jelenik meg
	Folytonosság vizsgálat	<ul style="list-style-type: none"> Sípoló hang jelzi ha az ellenállás kisebb mint 30 Ω
• Túlfeszültség védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS		

HÖMÉRSÉKLET

Mérték-egység	Tartomány	Felbontás	Pontosság
°C	-20°C - 400°C 400°C - 1000°C	1 °C	±(2.0 % + 3)
°F	-0°F - 752°F 752°F - 1832°F	1 °F	±(3.0 % + 3)

FREKVENCIAMÉRÉS

	Méréshatár	Felbontás	Pontosság
Hz	10Hz	0.01Hz	$\pm(0.1\% + 2)$
	100Hz	0.1Hz	
	1kHz	0.001kHz	
	10kHz	0.01kHz	
	100kHz	0.1kHz	
	1MHz	0.001MHz	
	10MHz	0.01MHz	
<ul style="list-style-type: none"> Túlfeszültség védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS 			

KAPACITÁSMÉRÉS

	Méréshatár	Felbontás	Pontosság
+	10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25)$
	100nF	0.1nF	
	1μF	0.001μF	
	10μF	0.01μF	
	100μF	0.1μF	
	1mF	1μF	
	10mF	10μF	
<ul style="list-style-type: none"> Túlfeszültség védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS Megjegyzés: Normális, ha a kapacitás kis értéke nem ad vissza nullát, a pontos érték érdekében a mérés során le kell vonni a leolvastott értékeket. 			

INDUKTIVITÁS MÉRÉS

	Méréshatár	Felbontás	Pontosság
Hz	2mH	0.001mH	$\pm(3.0\% + 15)$
	20mH	0.01mH	
	200mH	0.1mH	$\pm(3.5\% + 15)$
	2H	0.001H	$\pm(3.5\% + 20)$
	20H	0.01H	
<ul style="list-style-type: none"> Túlfeszültség védelem: 36 V DC vagy AC RMS 			

FUNKCIÓK

- FUNC gomb:** A forgókapcsolón történő fő funkció kiválasztást követően lehetőség van az egyes mérési módok között váltani. Feszültség mérés módban DC és AC között váltatható. Szakadásvizsgálat állás esetén mérhet ellenállást, szakadást, kapacitás, dióda mérés.
- Hőmérséklet mérésénél °C vagy °F
- REL gomb:** Relatív mérési mód

- MIN / MAX gomb:** A mérés során mért minimum és maximum értékek.
- RST gomb:** Újraindítás
- HZ / % gomb:** Váltás frekvencia- és kitöltési tényező mérés között. (AC módban)
- HOLD gomb:** Mérési adat tartás. Újból gombnyomásra kilépés az adattartás módból.

HOLD gomb

- Adattartás funkció. Röviden megnyomva az éppen mért értéket rögzíti a kijelzőn.
- A második nyomásra visszatérhetünk a mérés módba.

☀ gomb

- Háttérvilágítás be/kikapcsolása. A gombot megnyomva a háttérvilágítás kapcsolható be és ~30 mp-ig bekapcsolva marad, míg a mérési eredmény biztoságszerű leolvasható. Az eszköz hosszantartó működését biztosítja elem védelme érdekében a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol.
- Figyelem:** Alacsony energiaszinttel rendelkező elemnél ez a funkció nem működik energiatakarékkossági okok miatt.

A MULTIMÉTER HASZNÁLATA

Feszültség mérés

- Állítsa a funkcióváltó kapcsolót **V---** (egyenfeszültség) vagy **V~** (váltófeszültség) módban.
- Csatlakoztassa a fekete mérőszínort a **COM** aljzathoz, a pirosat pedig a **VΩ▶** aljzatba.
- Csatlakoztassa a mérőszínörök másik végét a mérő áramkörhöz vagy forráshoz.
- Olvassa le a mért értéket a kijelzőről. A piros mérőszínör polaritása megjelenik a kijelzőn egyenfeszültség mérés esetén (csak a negatív előjel).
- FIGYELEM:** Ha nem biztos a mért érték nagyjából értékében, akkor állítsa a műszert legnagyobb méréshatárra. Az elektromos áramütés és a készülékben keletkező károk elkerülése érdekében soha ne lépje túl az 1000V DC vagy 750V AC RMS feszültség határt!

Ellenállás mérés

- Állítsa a funkcióváltó kapcsolót **Ω** pozícióba.
- Csatlakoztassa a fekete mérőszínort a **COM** aljzathoz, a pirosat pedig a **VΩ▶** aljzatba.
- Csatlakoztassa a mérőszínörököt az ellenállás két végpontjához.
- Olvassa le a mért értéket a kijelzőről.
- Megjegyzés:** 20 MΩ méréshatárban a készüléknek szüksége van néhány mp-re a stabil méréshez.
- Ha a mért áramkör túl van a legnagyobb méréshatáron, akkor a kijelzőn az **OL** felirat jelenik meg.**
- FIGYELEM:** Ha nem biztos a mért érték nagyjából értékében, akkor állítsa a műszert legnagyobb méréshatárra vagy automatikus méréshatár módra. A készülékben keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérő áramkör különszéria forrását, illetve süsse ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Folytonosság, szakadás vizsgálat

- Állítsa a funkcióválasztó gombot pozícióba.
- A **FUNC** gomb megnyomásával válassza ki a funkciót.
- Csatlakoztassa a fekete mérőszínöt a **COM**, a pirosat pedig a **VΩ** aljzatba.
- Csatlakoztassa a mérőszínöök másik végpontjait a szestelt áramkörhöz. Ha a két pont közti ellenállás kevesebb, mint $30\ \Omega$, a készülék sípoló hanggal jelzi azt.
- **Megjegyzés:** a folytonossági teszt arra is jó, hogy megnézzük egy áramkör nyitott/zárt állapotát.
- **FIGYELEM:** A készülékben keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérődő áramkör külső áramforrását, illetve süssé ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Dióda mérés

- Állítsa a funkcióválasztó gombot pozícióba.
- A **FUNC** gomb megnyomásával válassza ki a funkciót.
- Csatlakoztassa a fekete mérőszínöt a **COM**, a pirosat pedig a **VΩ** aljzatba.
- Érintse a piros merőszínöt a dióda anódjához, a feketét pedig a katódjához.
- A kijelzőn a dióda nyitófeszültsége lesz olvasható. Ha a polaritást véletlenül felcserélte, akkor a kijelzőn az **OL** ikon jelenik meg.
- **FIGYELEM:** A készülékben keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérődő áramkör külső áramforrását, illetve süssé ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Áramerősség mérés

- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót az **A---** módba vagy az **A~** módba méréshatártól függően.
- Kapcsolja le a mérődő áramkör áramellátását.
- Süssön ki minden nagykapacitású kondenzátort.
- Csatlakoztassa a fekete merőszínöt a **COM** aljzathoz, a pirosat pedig a **μA/mA** terminálhoz max. 200mA méréshatárig, vagy az **10A**-hoz a max. 10A-es méréshatárhoz.
- Csatlakoztassa a multimétert sorbakötve az áramkörhöz.
- Olvassa le a mért értéket a kijelzőről. DC mérés esetén a piros kábel polaritása is megjelenik a kijelzőn (csak a negatív van jelölve).
- Ha a kijelzőn az **OL** felirat jelenik meg, és a készülék folyamatosan sípol, kapcsoljon egy magasabb mérési határra.
- **FIGYELEM:** Ha nem biztos a mért érték nagyjából értékében, akkor állítsa a műszert legnagyobb vagy automatikus méréshatárra. A készülék meghibásodásának elkerülése végett ellenőrizze a biztosíték állapotát a mérés előtt! Használja minden az előírt méreteket és értékeket! Ne kösse be áramméréskor a műszerzsínöök párhuzamosan az áramkörbe, mert ez az áramkör és a műszer meghibásodásához vezethet.

Kapacitás mérése

- Állítsa a funkciókapcsolót kapacitás **100 mF** fokozatba.
- A **FUNC** gomb megnyomásával válassza ki a **F** funkciót.
- Helyezze a műszerzsínört a **VΩ** csatlakozó aljzatba, és a feketét pedig a **COM** aljzatba. Csatlakoztassa a műszerzsínöök a mérődő kondenzátorhoz.
- Kapacitás mérése előtt a mérődő kondenzátort süssé ki. mF értékű kondenzátorok mérése több másodpercet is igénybe vehet.
- **Megjegyzés:** Normális, ha a kapacitás kis értéke nem ad vissza nullát, a pontos érték érdekében a mérés során le kell vonni a leolvasott értékeket.

Frekvenciamérés

- Állítsa a funkciókapcsolót **HZ** fokozatba.
- Csatlakoztassa a műszerzsínört **COM** és a **VΩ** aljzatokba.
- Csatlakoztassa a műszerzsínöök a mérődő jelforrásához.
- **Megjegyzés:** Ne mérjen 250 V RMS-nál nagyobb feszültségen frekvenciát.
- Zajos környezetben célszerű árnyékolt kábel használni kis jelek mérésénél.
- Nagyfeszültségű méréskor kerülje az áramkör érintését.

Induktivitásmérés

- Állítsa a funkciókapcsolót a kívánt induktivitás méréshatárba **L**.
- Csatlakoztassa a mérődő tekercset az **μA/mA** és **COM** aljzatokba.
- **Megjegyzés:** Ha a tekercs induktivitása nem ismert, kezdje a mérést a **H** méréshatárnál.

Hőmérséklet mérés

- Állítsa a funkciókapcsolót **°C / °F** pozícióba. A **FUNC** gomb megnyomásával válassza ki a mértékegységet. Csatlakoztassa a hőmérőszonda fekete banándugóját a **COM** aljzathoz, a pirosat pedig a **VΩ** aljzathoz. Érintse a mérőcsúcson a mérődő felületéhez.
- **Figyelem:** forró tárgyak mérésénél a hőmérőszonda is átmelegedhet, az égési sérülések elkerülése érdekében végezze körültekintően a mérést.

MIN/MAX értéktartás

- Nyomja meg röviden a minimális vagy maximális mérési érték tárolására és kijelzésére.
- Hosszan nyomva kilép a funkcióból.

REL – relatív mérésmód

- Relatív mérési módon nyomja meg a **REL** gombot röviden, mikor egy sípszó nem jelzi a funkció bekapcsolását.
- A műszer megtartja a mért értéket, amikor lenyomja a gombot (ezt kezdtő értéknek hívják).
- Mérjen a műszerrel. Ezután a kijelzőn lévő érték a két érték összege lesz.
- A gomb ismétlődésével megnyomásával visszatérhet a normál mérési módba.
- Frekvencia mérés módban nem működik ez a funkció.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Érintkezés nélküli feszültség keresés

- Állítsa a funkcióválasztót **NCV** pozícióba.
- Közelítse a műszer legelejét (kijelző feletti rész) a tesztelendő vezetékhez.
- Feszültség jelenlétekor a műszer szakaszos sípolással és a LED villogásával jelzi azt.

Karbantartás, tisztítás

- Ez egy gyárilag kalibrált, pontos mérőműszer. Ne szedje szét a készüléket és ne próbálja meg módosítani az elektromos áramkört. Ügyeljen a mérőműszer víz-, por-, és törésbiztoságára.
- Kérjük, ne tárolja vagy használja magas hőmérsékletű, magas páratartalmú, tűzveszélyes vagy erős mágneses környezetben.
- Kérjük, törölje le a mérőt nedves ruhával és puha tisztítószerrel, és tilos súroló hatású és drasztikus oldóserek, például alkohol használata.
- Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort / elemet, hogy elkerülje a szivárgást. (Csak szakember végezheti el)
- A biztosíték cseréjekor használjon másik, azonos típusú és specifikációjú biztosítékot. (Csak szakember végezheti el)

Hibaelhárítás

- Ha a mérőműszer nem működik megfelelően, ellenőrizze az akkumulátor / elem töltöttségi szintjét, és ha a probléma továbbra is fennáll forduljon a szervizközponthoz vagy a kereskedőhöz.
- A gyártó és forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen használatból eredő károkért.

A készülék megfelelő kidobása (Elektromos készülék)

- Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, aikik szelktív gyűjtésben részt vesznek.
- A 2012/19/EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni.
- A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat.
- Az áthúzott szemettároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információról.



DIGITÁLNÍ MULTIMETR - S MĚŘENÍM INDUKČNOSTI

Patříte mezi ty, kteří vždy hledají nejlepší kvalitu? Naše multimetry byly vyrobeny pro Vás! S tímto profesionálním multimetrem můžete provádět přesná měření, ať už jde o měření napětí, proudu, odporu, kapacity nebo teploty. Výsledky měření jsou zobrazeny ve velké velikosti, s ostrým kontrastem a podsvícením, takže jsou dobře čitelné i za zhoršených světelných podmínek.

Použitím funkce automatického rozsahu měření, můžete snadno a rychle dostat výsledky měření. To znamená, že se nemusíte starat o nastavení vhodných limitů měření, přístroj si automaticky vybere vhodný. Dokáže vám výrazně zefektivnit práci a zároveň v případě potřeby lze limity měření upravit i manuálně.

Pomocí senzoru na horní části zařízení můžete zjistit napětí bez přerušení vedení. Odolné tělo zařízení zajišťuje, bezproblémové použití za každých okolností.

OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	4 digit / 22 mm výška charakterů
DC V	0,1 mV - 1000 V
AC V	0,1 mV - 750 V
DC A	0,1 µA - 10 A
AC A	0,1 µA - 10 A
Odpor	0,1 Ω - 200 MΩ
Kapacita	10 pF - 100 mF
Induktivita	0,001 H - 20 H
Frekvence	0,01 Hz - 10 MHz
Teplota	-20 - (+1000)°C
Pojistka	F0.5 A / 1000V, F10A / 1000V
Přesnost	±0,5 - 5% (viz. návod k použití)
Zdroj energie	1 x 9 V baterie
TRUE RMS	✓
Režim relativního měření	✓
Test diód	✓
Test kontinuity	✓
NCV	✓
Faktor plnění	✓
Podržání dat	✓
Maximum/Minimum	✓
Automatické vypnutí	✓

Podsvícení	✓
Zvuková signalizace	✓
Baterka	✓
Rozměr	200 x 92 x 60 mm

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím se ujistěte, že veškeré příslušenství je v balení a nepoškozené. Zařízení je navrženo v souladu s IEC61010 (bezpečnostní norma vydaná Mezinárodní elektrotechnickou komisí nebo ekvivalent GB4793.1). Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Při používání zařízení musí uživatel dbát následujících bezpečnostních předpisů:

- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem!
- Chraňte přístroj před poškozením v důsledku nesprávného používání!
- Před použitím příslušenství dodávaného s přístrojem (měřicí šnůra, měřící sonda) zkontrolujte, zda je v dobrém stavu! Nikdy nepoužívejte poškozené měřící kably!
- Pokud zařízení používáte vedle zařízení, které generuje zdroj rušení, počítejte s tím, že měření může ukazovat nesprávné výsledky nebo se na displeji nic nezobrazí.
- Přístroj používejte pouze pro účely uvedené v návodu k použití! Nesprávný provoz nezaručuje nepřetržitý správný provoz produktu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných nebo hořlavých plynů nebo prachu!
- Před měřením zkontrolujte přístroj, zda je ve správné poloze měření a zda jsou měřící kably dobře připojeny. Udělejte to před každým měřením!
- Pokud výsledek měření není znám, vždy začněte měřit v největším rozsahu měření a potom postupujte dozadu.
- Pro ochranu zařízení nikdy nepřekračujte maximální vstupní hodnoty!
- Buděte opatrní při měření nad 60 V stejnosměrného nebo 30 V střídavého napětí! Tato napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Při použití měřící sondy se ujistěte, že se vaše prsty nedotýkají jejího kovového povrchu a vždy je umístěte za chránič prstů.
- Při změně režimu nebo úrovni měření odstraňte testovací kably z testovaného objektu nebo obvodu.
- Při měření odporu, kontinuity nebo diody se vždy ujistěte, že měřící přístroj není připojen k obvodu pod napětím a že jsou využity všechny vysokokapacitní kondenzátory.
- Před měřením proudu, před připojením přístroje k obvodu jej odpojte od napětí.
- Vyměňte baterii, když se na displeji zobrazí ikona nízkého napětí baterie.
- Před otevřením zařízení vždy odpojte testovací kably z obvodu a multimetru.
- Pokud během provozu zaznamenáte abnormální jev, zastavte měření a vypněte zařízení.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii a neskladujte jej na místě s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Abyste předešli požáru a jinému poškození, vždy vyměňte

pojistku se stejným parametrem: F 200 mA / 250 V, F 10 A / 250 V

- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je zadní kryt příhrádky na baterie otevřen nebo není správně připevněn

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY



Vysoké napětí



GND (Zemnění)



Dvojitá izolace



Pozor! Nebezpečí



Nízká úroveň nabití baterie



DC proud



AC proud




Pojistka

VLASTNOSTI

- LCD displej: Maximální zobrazená hodnota: **9999**
- Zobrazení polarity: Automatické zobrazení pozitivní a negativní polarity
- Signalizace mimo rozsah: „**OL**“
- signalizace nízké úrovni nabité baterie: Indikuje, že úroveň nabité baterie je nízká, baterii potřebnou k provozu zařízení je třeba nabít nebo vyměnit
- Automatické vypnutí: Zařízení se automaticky vypne po 5 minutách, aby takto chránilo životnost baterie

VENKOVNÍ SESTAVA

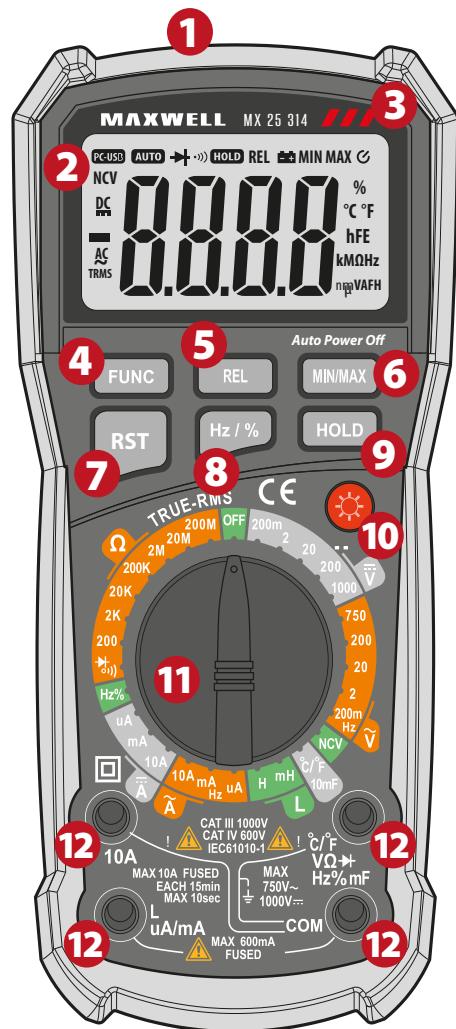

- ① NCV bezkontaktní měření
- ② LCD displej: výška charakterů
- ③ NCV signalizační světlo
- ④ FUNC: Tlačítko volby funkce
- ⑤ REL : Režim relativního měření
- ⑥ MIN / MAX: Naměřená hodnota
- ⑦ RST: Resetování
- ⑧ Hz / % : Režim frekvence
- ⑨ Podržení dat na displeji
- ⑩ Zapnutí/ vypnutí podsvícení displeje
- ⑪ Otočné tlačítko volby funkce
- ⑫ Vstupní porty

CZ Návod k použití

DC NAPĚTÍ

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
V	200 mV	0,1 mV	± (0.5% + 3)
	2 V	0,001 V	± (0.8% + 3)
	20 V	0,01 V	
	200 V	0,1 V	± (1.0% + 5)
	1000 V	1 V	
<ul style="list-style-type: none"> Vstupní odpor: 10 MΩ Max vstupní napětí: 1000 V DC 			

AC NAPĚTÍ

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
V	200 mV	0,1 mV	± (1.0% + 5)
	2 V	0,001 V	
	20 V	0,01 V	± (1.2% + 5)
	200 V	0,1 V	
	750 V	1 V	
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti přepětí: 200 mV rozsah měření 250 V DC nebo 250V AC RMS hodnota Vstupní impedance: 10 MΩ Rozsah frekvence: 40 Hz – 1000 Hz, TRUE RMS zobrazení Max. vstupní napětí: 750 V AC RMS hodnota 			

DC PROUD

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
A	200 μA	0,1 μA	± (1.0% + 5)
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	± (1.5% + 10)
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti nadproudům: pojistka F500mA/1000V (6,35mmx32mm) F10A/1000V (6,35mmx32mm) 			

AC PROUD

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
A	200 μA	0,1 μA	± (1,2% + 5)
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	± (1,5% + 5)
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti nadproudům: pojistka F500mA/1000V (6,35mmx32mm) F10A/1000V (6,35mmx32mm) 		± (1,8% + 15)	

ODPOR

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
Ω	200Ω	0.1Ω	±(0.8% + 5)
	2kΩ	0,001 kΩ	
	20kΩ	0,01 Ω	±(1,0% + 10)
	200kΩ	0,1 Ω	
	2MΩ	0,001 MΩ	
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti přepětí: 250 V DC nebo 250 V AC RMS hodnota 		±(5,0% + 10)	

TEST DIÓD A KONTINUITY

Režim	
	Test diod <ul style="list-style-type: none"> Displej zobrazuje otvárací napětí diody
	Test kontinuity <ul style="list-style-type: none"> Pokud je odpor menší než 100 Ω, ozve sa pípnutie
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti přepětí: 250 V DC nebo 250 V AC RMS 	

MĚŘENÍ TEPLITRY

Jednotka	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
°C	-20°C - 400°C	1 °C	±(2.0 % + 3)
	400°C - 1000°C		
°F	-0°F - 752°F	1 °F	±(3.0 % + 3)
	752°F - 1832°F		

MĚŘENÍ FREKVENCE

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
Hz	10Hz	0.01Hz	$\pm(0.1\% + 2)$
	100Hz	0.1Hz	
	1kHz	0.001kHz	
	10kHz	0.01kHz	
	100kHz	0.1kHz	
	1MHz	0.001MHz	
	10MHz	0.01MHz	

- Ochrana proti přepětí: 250V DC nebo 250V AC RMS

MĚŘENÍ KAPACITY

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
F	10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25)$
	100nF	0.1nF	
	1μF	0.001μF	
	10μF	0.01μF	
	100μF	0.1μF	
	1mF	1μF	
	10mF	10μF	

• Ochrana proti přepětí: 250V DC nebo 250V AC RMS

• Poznámka: Je normální, pokud malá hodnota kapacity nerovní nulu, pro získání přesné hodnoty je třeba během měření odečítat hodnoty.

MĚŘENÍ INDUKTIVITY

	Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
Hz	2mH	0.001mH	$\pm(3.0\% + 15)$
	20mH	0.01mH	
	200mH	0.1mH	$\pm(3.5\% + 15)$
	2H	0.001H	$\pm(3.5\% + 20)$
	20H	0.01H	

• Ochrana proti přepětí: 36 V DC vagy AC RMS

FUNKCE

- Tlačítko FUNC:** Po výběru hlavní funkce pomocí otočného tlačítka, máte možnost měnit mezi jednotlivými funkcemi měření. V režimu měření napětí máte možnost měnit mezi DC a AC. V pozici testu kontinuity můžete měřit odpor, kontinuitu, kapacitu a

test diod. Při měření teploty můžete měnit mezi °C a °F.

- Tlačítko REL:** Režim relativního měření
- Tlačítko RST:** Resetování zařízení
- Tlačidlo MIN / MAX:** Během měření naměřená minimální a maximální hodnota.
- Tlačidlo Hz / %:** Změna mezi měření frekvence a faktoru plnění (v režimu AC)
- Tlačidlo HOLD:** Podržení naměřené hodnoty. Opětovným stisknutím vystoupíte z režimu.

Tlačítko HOLD (H)

- Funkce podržení dat. Po krátkém stisku podrží aktuálně naměřenou hodnotu na displeji.
- Po druhém stisknutí se vrátíte do režimu měření

Tlačítko ☀

- Zapnutí / vypnutí podsvícení. Po stisknutí tlačítka se podsvícení displeje zapne na dobu 30 sec., po dobu, než můžete bezpečně odečítat naměřenou hodnotu. V zájmu ochrany baterie zařízení se podsvícení automaticky vypne
- Pozor:** V případě nízké úrovně nabité baterie, tato funkce není dostupná

MĚŘENÍ

MĚŘENÍ NAPĚТИ

- Nastavte otočné tlačítko do pozice **V~** (jednosměrné) nebo **V~** (střídavé) režim. Černé měřící šňůry připojte do zásuvky **COM**, červené do **Ω→** zásuvky.
- Druhý konec měřicích šňůr připojte k měřenému obvodu nebo zdroji.
- Naměřenou hodnotu odečtěte z displeje. Polarita červených měřicích šňůr se zobrazí na displeji v případě měření stejnosměrného napětí (pouze negativní znaménko)
- POZOR:** Pokud si nejste jisti v přibližné hodnotě měření, zařízení nastavte na největší možný rozsah. Aby se předešlo možným poraněním elektrickým proudem nebo poškození zařízení, nikdy nepřekračujte 1000 V DC nebo 750V AC RMS napětí!

MĚŘENÍ ODPORU

- Nastavte otočné tlačítko do pozice **Ω**.
- Připojte černé měřící šňůry do zásuvky **COM** a červené do zásuvky **Ω→**.
- Měřicí šňůry připojte ke dvěma koncovým bodům odporu.
- Naměřenou hodnotu odečtěte z displeje.
- Poznámka: V rozsahu měření 20 MΩ zařízení potřebuje několik sekund pro stabilní měření.
- Pokud je měřen obvod nad maximálním rozsahem, na displeji se zobrazí nápis **OL**.
- POZOR:** Pokud si nejste jisti v přibližné hodnotě měření, zařízení nastavte na největší možný rozsah nebo do režimu automatického měření. Aby se předešlo možným poraněním elektrickým proudem nebo poškození zařízení, odstraňte externí zdroj napájení měřeného zdroje, respektive vypalte vysokovýkonné kondenzátory.

Test kontinuity, nepřetržitost

- Nastavte otočné tlačítko do pozice
- Připojte černé měřící šnury do zásuvky **COM**, červené do zásuvky
- Druhý konec měřicích šnur připojte k testovanému obvodu. Pokud je odpor mezi dvěma body menší než $30\ \Omega$, zařízení bude vydávat pípavý zvuk
- Poznámka: Test kontinuity je vhodný abyste zjistili otevřený / zavřený stav obvodu.
- POZOR:** Aby se předešlo možným poraněním elektrickým proudem nebo poškození zařízení, odstraňte externí zdroj napájení měřeného zdroje, respektive vypálte vysokovýkonné kondenzátory.

Test diód

- Nastavte otočné tlačítko do pozice
- Stisknutím tlačítka **FUNC** můžete vybrat funkci.
- Připojte černé měřící šnury do zásuvky **COM**, červené do zásuvky
- Červenými měřicími šnúrami se dotkněte anody diody, černými šnúrami katody diody
- Na displeji se zobrazí otevírací napětí diody. Pokud je polarita nesprávná, na displeji se zobrazí nápis **OL**.
- POZOR:** Aby se předešlo možným poraněním elektrickým proudem nebo poškození zařízení, odstraňte externí zdroj napájení měřeného zdroje, respektive vypálte vysokovýkonné kondenzátory

Měření síly proudu

- Nastavte otočné tlačítko do pozice **A---** nebo do **A~** režimu v závislosti na rozsahu.
- Vypněte napájení měřeného obvodu
- Vypálte vysokovýkonné kondenzátory
- Připojte černé měřící šnury do zásuvky **COM**, červené na **µA/mA** svorku do rozsahu měření 600 mA, nebo pro Armax. Pro limit měření **10A**.
- Připojte multimeter do série s obvodem
- Naměřenou hodnotu odečtěte z displeje. V případě měření DC se na displeji zobrazí polarita červených měřicích šnur (pouze negativní znaménko)
- Pokud se na displeji zobrazí nápis **OL** a zařízení neustále vydává pípavý zvuk, přepněte do vyššího rozsahu měření.
- POZOR:** Pokud si nejste jisti v přibližné hodnotě měření, zařízení nastavte na největší možný rozsah nebo do režimu automatického měření. Aby se předešlo poškození zařízení, vždy zkонтrolujte stav pojistiky před měřením. Vždy používejte předepsanou jednotku a hodnotu. Při měření proudu nepřipojujte šnury přístroje paralelně k obvodu, protože to může způsobit poruchu obvodu a přístroje.

Měření frekvence

- Nastavte otočné tlačítko do pozice **Hz**. Měřicí šnury připojte do zásuvky **COM** a . Měřicí šnury připojte k měřeným zdrojům signálu.
- Poznámka: Neměřte frekvenci na vyšším napětí než 250 V (RMS).

- V hlučném prostředí je vhodné při měření malých signálů použít stíněný kabel.
- Při měření vysokého napětí se vyhýbejte dotyku obvodu.

Měření faktoru plnění%

- Nastavte otočné tlačítko do pozice **Hz%**, poté jednou stisknutí tlačítka **FUNC** k měření plnění faktoru. Měřicí šnury připojte do zásuvky **COM** a , poté k měřenému zdroji signálu.

Měření kapacity

- Nastavte přepínač funkcí na **100 mF**.
- Stisknutím tlačítka **FUNC** vyberte funkci **F**.
- Měřicí šnury připojte do zásuvky a černé připojte do zásuvky **COM**
- Měřicí šnury připojte k měřenému kondenzátoru
- Před měřením kapacity vypálte měřený kondenzátor. Měření mF kondenzátorů může trvat několik sekund.
- Poznámka: Je normální, pokud malá hodnota kapacity nevrátí nulu, aby se získala přesná hodnota, pro dosažení přesné hodnoty je třeba během měření odečítat hodnotu.

Měření teploty

- Nastavte otočné tlačítko do pozice **°C / °F**.
- Stisknutím tlačítka **FUNC** můžete vybrat měrnou jednotku. Připojte černý banánek teploměrové sondy do zásuvky **COM** a červený do zásuvky . Dotkněte se měřicím hrotom povrchu, který chcete měřit.
- Pozor:** při měření horkých předmětů může dojít ik přehřátí teploměrové sondy, abyste předešli popálení, měření provádějte opatrně.

MIN/MAX podržání dat

- Krátkým stiskem uložíte a zobrazíte minimální nebo maximální naměřenou hodnotu
- Dlouhým stisknutím ukončíte funkci.

REL – režim relativního měření

- Pro režim relativního měření stiskněte krátké **REL** tlačítko, dokud nezazní pípnutí, což znamená, že funkce je zapnutá.
- Přístroj po stisknutí tlačítka udrží naměřenou hodnotu (toto se nazývá počáteční hodnota).
- Měřte se zařízením. Hodnota na displeji bude součtem dvou hodnot.
- Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního režimu měření
- Tato funkce nefunguje v režimu měření frekvence.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Bezkontaktní vyhledávání napětí

- Nastavte otočné tlačítko do pozice **NCV**.
- Přiblížte úplný začátek přístroje (část nad displejem) k testovanému vodiči. Je-li přítomno napětí, přístroj to signalizuje přerušovaným pípnutím a blikáním LED.
- Funkce vyhledávání fáze: červené měřicí šnury připojte do zásuvky pak se dotkněte sondy neizolovaného konce testovaného vodiče. Když je fáze

přítomna, přístroj to signalizuje přerušovaný pípáním a blikáním LED.

- POZOR:** Indikace bezkontaktního detektoru ne vždy dává určitou hodnotu, protože citlivost přístroje vždy závisí na tloušťce izolace. Tento režim je vhodný pouze pro snímání střídavého napětí.

Údržba a čištění

- Jedná se o tovární kalibrovaný přesný měřič. Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte upravovat elektrický obvod. Ujistěte se, že měřící přístroj je odolný vůči vodě, prachu a rozbití.
- Zařízení nepoužívejte při vysokých teplotách, ve vysoké vlhkosti, v silném magnetickém prostředí.
- Zařízení čistěte měkkou, vlhkou utěrkou, nepoužívejte čistící prostředky ani alkohol.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii/baterii, abyste předešli vytečení. (Může být proveden pouze odborníkem)
- Při výměně pojistky použijte jinou pojistku stejného typu a specifikace. (Může být proveden pouze odborníkem)

Odstanění chyb

- Pokud zařízení nepracuje správně, zkонтrolujte úroveň nabití baterie a pokud problém přetravává, kontaktujte servisní středisko nebo prodejce.
- Výrobce a distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným, neodborným používáním.

Správná likvidace zařízení (elektrického zařízení)

- Platí v Evropské unii a všech ostatních evropských státech, které se účastní selektivního sběru)
- Podle směrnic 2012/19/EU nelze elektroodpad a spotřebiče vyhazovat jako domovní odpad.
- Staré spotřebiče musí být sbírány, aby se maximalizovala recyklace surovin, čímž se sníží jejich vliv na zdraví lidí a životní prostředí .
- Symbol přeškrtnutého koše je na všech produktech, pro které je povinen separovaný sběr. Spotřebitelé by si měli ověřit další informace u místních úřadů.



DIGITÁLNY MULTIMETER - S MERANIM INDUKČNOSTI

Patríte medzi tých, ktorí vždy hľadajú najlepšiu kvalitu? Naše multimetre boli vyrobené pre Vás! S týmto profesionálnym multimeterom môžete robiť presné merania, či už ide o meranie napäcia, prúdu, odporu, kapacity alebo teploty. Výsledky merania sú zobrazené vo veľkej veľkosti, s ostrým kontrastom a podsvietením, takže sú dobre čitateľné aj za zhoršených svetelných podmienok.

Nastavite limit merania a funkciu, ktorá najlepšie vyhovuje meraniu. Ak máte skúsenosti s používaním multimetra, ocenite možnosť manuálneho nastavenia!

Pomocou senzora na hornej časti zariadenia môžete zistiť napätie bez prerušenia vedenia. Odolné telo zariadenia zabezpečuje bezproblémové použitie za každých okolností.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	4 digit / 22 mm výška charakterov
DC V	0,1 mV - 1000 V
AC V	0,1 mV - 750 V
DC A	0,1 µA - 10 A
AC A	0,1 µA - 10 A
Odpor	0,1 Ω - 200 MΩ
Kapacita	10 pF - 100 mF
Induktivita	0,001 H - 20 H
Frekvencia	0,01 Hz - 10 MHz
Teplota	-20 - (+1000)°C
Poistka	F0.5 A / 1000V, F10A / 1000V
Presnosť	±0,5 - 5% (viď. návod na použitie)
Zdroj energie	1 x 9 V batéria
TRUE RMS	✓
Režim relatívneho merania	✓
Test diód	✓
Test kontinuity	✓
NCV	✓
Faktor plnenia	✓
Podržanie dát	✓
Maximum/Minimum	✓
Automatické vypnutie	✓
Podsvietenie	✓

Zvuková signalizácia	✓
Baterka	✓
Rozmer	200 x 92 x 60 mm

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred použitím sa uistite, že všetko príslušenstvo je v balení a nepoškodené. Zariadenie je navrhnuté v súlade s IEC61010 (bezpečnostná norma vydaná Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou alebo ekvivalent GB4793.1). Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Pri používaní zariadenia musí používateľ dbať na nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom!
- Chráňte prístroj pred poškodením v dôsledku nesprávneho používania!
- Pred použitím príslušenstva dodávaného s prístrojom (meracia šnúra, meracia sonda) skontrolujte, či je v dobrom stave! Nikdy nepoužívajte poškodené meracie káble!
- Ak zariadenie používate vedľa zariadenia, ktoré generuje zdroj rušenia, počítajte s tým, že meranie môže ukazovať nesprávne výsledky alebo sa na displeji nič nezobrazí.
- Prístroj používajte len na účely uvedené v návode na použitie! Nesprávna prevádzka nezaručuje nepretržitú správnu prevádzku produktu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti výbušných alebo horľavých plynov alebo prachu!
- Pred meraním skontrolujte prístroj, či je v správnej polohe merania a či sú meracie káble dobre pripojené. Urobte to pred každým meraním!
- Ak výsledok merania nie je známy, vždy začnite merať v najväčšom rozsahu merania a potom postupujte dozadu.
- Pre ochranu zariadenia nikdy neprekračujte maximálne vstupné hodnoty!
- Budte opatrní pri meraní nad 60 V jednosmerného alebo 30 V striedavého napäcia! Tieto napäcia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Pri použíti meracej sondy sa uistite, že sa vaše prsty nedotýkajú jej kovového povrchu a vždy ich umiestnite za chránič prstov.
- Pri zmene režimov alebo úrovní merania odstráňte testovacie káble z testovaného objektu alebo obvodu.
- Pri meraní odporu, kontinuity alebo diódy sa vždy uistite, že merací prístroj nie je pripojený k obvodu pod napätiom a že sú vybité všetky vysokokapacitné kondenzátory.
- Pred meraním prúdu, pred pripojením prístroja k obvodu ho odpojte od napäcia.
- Vymeňte batériu, keď sa na displeji zobrazí ikona nízkeho napäcia batérie.
- Pred otvorením zariadenia vždy odpojte testovacie káble z obvodu a multimetra.
- Ak počas prevádzky zaznamenáte abnormálny jav, zastavte meranie a vypnite zariadenie.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu a neskladujte ho na mieste s vysokou teplotou alebo vlhkostou.

- Aby ste predišli požiaru a inému poškodeniu, vždy vymenite poistku s rovnakým parametrom: F 200mA/250V, F 10A/250V
- Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je zadný kryt priečadky na batériu otvorený alebo nie je správne pripojnený


BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

- | | |
|--|------------------------------|
| | Vysoké napätie |
| | GND (Zemnenie) |
| | Dvojitá izolácia |
| | Pozor ! Nebezpečenstvo |
| | Nízka úroveň nabitia batérie |
| | DC napätie |
| | AC napätie |
| | Poistka |

VLASTNOSTI

- LCD displej: Maximálna zobrazená hodnota: **9999**
- Zobrazenie polarity: Automatické zobrazenie pozitívnej a negatívnej polarity
- Signalizácia mimo rozsahu: „**OL**“
- Signalizácia nízkej úrovne nabitia batérie: Indikuje, že úroveň nabitia batérie je nízka, batériu potrebnú na prevádzku zariadenia je potrebné nabiť alebo vymeniť
- Automatické vypnutie: Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach, aby takto chránilo životnosť batérie.

VONKAJŠIA ZOSTAV

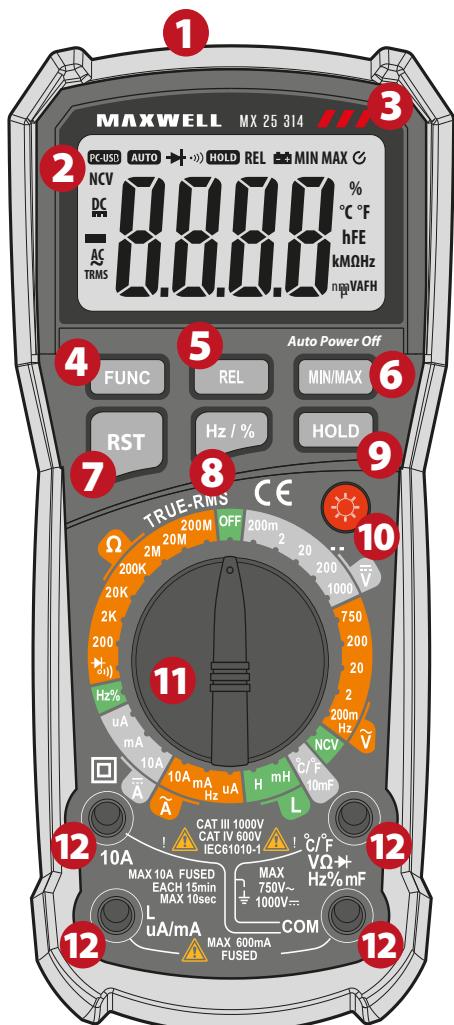

- 1 NCV bezkontaktné meranie
- 2 LCD displej: 22 mm výška charakterov
- 3 NCV signalizačné svetlo
- 4 FUNC: Tlačidlo volby funkcie
- 5 REL : Režim relatívneho merania
- 6 MIN / MAX: Nameraná hodnota
- 7 RST: Resetovanie
- 8 Hz / % : Režim frekvencie / Faktor plnenia
- 9 Podržanie dát na displeji
- 10 Zapnutie / vypnutie podsvietenia displeja
- 11 Otočné tlačidlo funkcií
- 12 Vstupné porty

SK Návod na použitie

DC NAPÄTIE

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
V	200 mV	0,1 mV	$\pm (0.5\% + 3)$
	2 V	0,001 V	
	20 V	0,01 V	$\pm (0.8\% + 3)$
	200 V	0,1 V	
	1000 V	1 V	$\pm (1.0\% + 5)$
<ul style="list-style-type: none"> Vstupný odpor: 10 MΩ Max vstupné napätie: 1000 V DC 			

AC NAPÄTIE

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
V	200 mV	0,1 mV	
	2 V	0,001 V	
	20 V	0,01 V	$\pm (1.0\% + 5)$
	200 V	0,1 V	
	750 V	1 V	$\pm (1.2\% + 5)$
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti prepätiu: 200mV rozsah merania 250V DC alebo 250V AC RMS hodnota Vstupná impedancia: 10 MΩ Rozsah frekvencie: 40 Hz – 1000 Hz, TRUE RMS zobrazenie Max. vstupné napätie: 750 V AC RMS érték 			

DC PRÚD

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
A	200 μA	0,1 μA	
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	$\pm (1.0\% + 5)$
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	$\pm (1.5\% + 10)$
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti nadprúdu: poistka: F500mA/1000V (6,35mmx32mm) F10A/1000V (6,35mmx32mm) 			

AC PRÚD

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
A	200 μA	0,1 μA	$\pm (1.2\% + 5)$
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	$\pm (1.5\% + 5)$
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	$\pm (1.8\% + 15)$
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti prepätiu: 200 mV rozsah merania 250 V DC alebo 250 V AC RMS hodnota Vstupná impedancia: 10 MΩ Rozsah frekvencie: 40 Hz – 1000 Hz, TRUE RMS zobrazenie Max. vstupné napätie: 750 V AC RMS érték 			

ODPOR

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
Ω	200Ω	0.1Ω	
	2kΩ	0,001 kΩ	
	20kΩ	0,01 Ω	
	200kΩ	0,1 Ω	
	2MΩ	0,001 MΩ	$\pm (1.0\% + 10)$
	20MΩ	0,01 MΩ	$\pm (5.0\% + 10)$
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti prepätiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS hodnota 			

TEST DIÓD A KONTINUITY

Režim	
	Test diódy <ul style="list-style-type: none"> Displej zobrazuje otváracie napätie diódy
	Test kontinuity <ul style="list-style-type: none"> Ak je odpor menší ako 100 Ω, ozve sa pípnutie Ochrana proti prepätiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS

MERANIE TEPLOTY

Jednotka	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
°C	-20°C - 400°C		$\pm (2.0\% + 3)$
	400°C - 1000°C	1 °C	
°F	-0°F - 752°F		$\pm (3.0\% + 3)$
	752°F - 1832°F	1 °F	

MERANIE FREKVENCIE

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
Hz	10Hz	0.01Hz	$\pm(0.1\% + 2)$
	100Hz	0.1Hz	
	1kHz	0.001kHz	
	10kHz	0.01kHz	
	100kHz	0.1kHz	
	1MHz	0.001MHz	
	10MHz	0.01MHz	
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti prepätiu: 250V DC alebo 250V AC RMS 			

napäťia máte možnosť meniť medzi DC a AC. V pozícii testu kontinuitu môžete merať odpór, kontinuitu, kapacitu a test diód. Pri meraní teploty môžete meniť medzi °C a °F.

- Tlačidlo REL:** Režim relativného merania
- Tlačidlo MIN / MAX:** Počas merania nameraná minimálna a maximálna hodnota.
- Tlačidlo RST:** Resetovanie zariadenia
- Tlačidlo Hz / %:** Zmena medzi meraním frekvencie a faktoru plnenia (v režime AC)
- Tlačidlo HOLD:** Podržanie nameranej hodnoty. Opäťovným stlačením vystúpite z režimu.

Tlačidlo HOLD

- Funkcia podržania dát. Po krátkom stlačení podrží aktuálne nameranú hodnotu na displeji.
- Po druhom stlačení sa vráťte do režimu merania

MERANIE KAPACITY

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
F	10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25)$
	100nF	0.1nF	
	1μF	0.001μF	
	10μF	0.01μF	
	100μF	0.1μF	
	1mF	1μF	
	10mF	10μF	
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti prepätiu: 250V DC alebo 250V AC RMS <i>Poznámka: Je normálne, ak malá hodnota kapacity nevráti nulu, na získanie presnej hodnoty je potrebné počas merania odčítať hodnoty.</i> 			

Tlačidlo ☼

- Zapnutie / vypnutie podsvietenia. Po stlačení tlačidla sa podsvietenie displeja zapne na dobu 30 sek., po dobu ktorú môžete bezpečne odčítať nameranú hodnotu. V záujme ochrany batérie zariadenia sa podsvietenie automaticky vypne.
- Pozor:** V prípade nízkej úrovne nabítia batérie, táto funkcia nie je dostupná

MERANIE

Meranie napäťia

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície **V** (jednosmerné) alebo **V~** (striedavé) režim.
- Čierne meracie šnúry pripojte do zásuvky **COM**, červené do **VΩ** zásuvky.
- Druhý koniec meracích šnúr pripojte k meranému obvodu alebo zdroju.
- Nameranú hodnotu odčítajte z displeja. Polarita červených meracích šnúr sa zobrazí na displeji v prípade merania jednosmerného napäťia (len negatívne znamienko)
- POZOR:** Ak nie ste si istí v príbližnej hodnote merania, zariadenie nastavte na najväčší možný rozsah. Aby sa predišlo možným poraneniam elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia, nikdy neprekračujte 1000V DC alebo 750V AC RMS napätie!

Meranie odporu

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície **Ω**.
- Pripojte čierne meracie šnúry do zásuvky **COM** a červené do zásuvky **VΩ**.
- Meracie šnúry pripojte k dvom koncovým bodom odporu.
- Nameranú hodnotu odčítajte z displeja.
- Poznámka:* V rozsahu merania 10M Ω zariadenie potrebuje niekoľko sekúnd pre stabilné meranie.
- Ak je meraný obvod nad maximálnym rozsahom, na displeji sa zobrazí nápis **OL**.
- POZOR:** Ak nie ste si istí v príbližnej hodnote merania, zariadenie nastavte na najväčší možný rozsah alebo do režimu automatického merania. Aby sa predišlo

MERANIE INDUKTIVITY

	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
Hz	2mH	0.001mH	$\pm(3.0\% + 15)$
	20mH	0.01mH	
	200mH	0.1mH	$\pm(3.5\% + 15)$
	2H	0.001H	$\pm(3.5\% + 20)$
	20H	0.01H	
<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti prepätiu: 36V DC vagy AC RMS 			

FUNKCIE

- Tlačidlo FUNC:** Po výbere hlavnej funkcie pomocou otočného tlačidla, máte možnosť meniť medzi jednotlivými funkciemi merania. V režime merania

SK Návod na použitie

možným poraneniam elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia, odstráňte externý zdroj napájania meraného zdroja, respektívne vypálte vysokovýkonné kondenzátory

Test kontinuity, nepretržitosť

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície
- Pripojte čierne meracie šnúry do zásuvky **COM**, červené do zásuvky
- Druhý koniec meracích šnúr pripojte k testovanému obvodu. Ak je odpor medzi dvomi bodmi menší ako $30\ \Omega$, zariadenie bude vydávať pípavý zvuk
- Poznámka:** Test kontinuity je vhodný aby ste zistili otvorený/zatvorený stav obvodu
- POZOR:** Aby sa predišlo možným poraneniam elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia, odstráňte externý zdroj napájania meraného zdroja, respektívne vypálte vysokovýkonné kondenzátory.

Test diód

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície
- Stlačením tlačidla **FUNC** môžete vybrať funkciu .
- Pripojte čierne meracie šnúry do zásuvky **COM**, červené do zásuvky
- Červenými meracími šnúrami sa dotknite anódy diódy, čiernymi šnúrami katódy diódy
- Na displeji sa zobrazí otváracie napätie diódy. Ak je polarita nesprávna, na displeji sa zobrazí nápis **OL**.
- POZOR:** Aby sa predišlo možným poraneniam elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia, odstráňte externý zdroj napájania meraného zdroja, respektívne vypálte vysokovýkonné kondenzátory!

Meranie sily prúdu

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície alebo do režimu v závislosti od rozsahu. Vypnite napájanie meraného obvodu.
- Vypálte vysokovýkonné kondenzátory.
- Čierne meracie šnúry pripojte do zásuvky **COM** a červené do **μA/mA** terminálneho do max. 200mA rozsahu merania, alebo k A- do max. **10A** rozsahu merania.
- Pripojte multimeter do série s obvodom
- Nameranú hodnotu odčítajte z displeja. V prípade merania DC sa na displeji zobrazí polarita červených meracích šnúr (len negatívne znamienko)
- Ak sa na displeji zobrazí nápis **OL** a zariadenie neustále vydáva pípavý zvuk, prepnite do vyššieho rozsahu merania.
- POZOR:** Ak nie ste si istý v približnej hodnote merania, zariadenie nastavte na najväčší možný rozsah alebo do režimu automatického merania. Aby sa predišlo poškodeniu zariadenia, vždy skontrolujte stav poistky pred meraním. Vždy používajte predpísanú jednotku a hodnotu. Pri meraní prúdu nepripájajte šnúry prístroja paralelne k obvodu, pretože to môže spôsobiť poruchu obvodu a prístroja.

Meranie frekvencie

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície **Hz**. Meracie šnúry pripojte do zásuvky **COM** a Meracie šnúry pripojte k meraným zdrojom signálu.
- Poznámka:** Nemeraťte frekvenciu na vyššom napäti ako $250\ V(RMS)$.
- V hlučnom prostredí je vhodné pri meraní malých signálov použiť tielený kábel.
- Pri meraní vysokého napätie sa vyhýbajte dotyku obvodu.

Meranie faktoru plnenia %

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície **Hz**, potom raz stlačte tlačidlo **FUNC** k meraniu plnenia faktoru. Meracie šnúry pripojte do zásuvky **COM** a , potom k meranému zdroju signálu.

Meranie kapacity

- Nastavte prepínac funkcií na **100 mF**.
- Stlačením tlačidla **FUNC** vyberte funkciu **F**.
- Meracie šnúry pripojte do zásuvky a čierne pripojte do zásuvky **COM**.
- Meracie šnúry pripojte k meranému kondenzátoru.
- Pred meraním kapacity vypálte meraný kondenzátor. Meranie mF kondenzátorov môže trvať niekoľko sekúnd.
- Poznámka:** Je normálne, ak malá hodnota kapacity nevráti nulu, aby sa získala presná hodnota, pre dosiahnutie presnej hodnoty je potrebné počas merania odčítať hodnotu.

Meranie teploty

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície **°C / °F**.
- Stlačením tlačidla **FUNC** môžete vybrať mernú jednotku.
- Pripojte čierny banánik teplomerovej sondy do zásuvky **COM** a červený do zásuvky Dotknite sa meracím hrotom povrchu, ktorý chcete merat.
- Pozor:** pri meraní horúcich predmetov môže dôjsť aj k prehriatiu teplomerovej sondy, aby ste predišli popáleniu, meranie vykonávajte opatrné.

MIN/MAX podržanie hodnoty

- Krátkym stlačením uložíte a zobrazíte minimálnu alebo maximálnu nameranú hodnotu.
- Dlhým stlačením ukončíte funkciu.

REL – režim relatívneho merania

- Pre režim relatívneho merania stlačte krátko tlačidlo **REL**, kým nezaznie pípnutie, čo znamená, že funkcia je zapnutá.
- Prístroj po stlačení tlačidla udrží nameranú hodnotu (toto sa nazýva počiatočná hodnota).
- Merajte so zariadením. Hodnota na displeji bude súčtom dvoch hodnôt.
- Opäťovným stlačením tlačidla sa vrátíte do normálneho režimu merania.
- Táto funkcia nefunguje v režime merania frekvencie.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Bezkontaktné vyhľadávanie napäťia

- Nastavte otočné tlačidlo do pozície **NCV**.
- Priblížte úplný začiatok prístroja (časť nad displejom) k testovanému vodiču. Ak je prítomné napätie, prístroj to signalizuje prerušovaným pípaním a blikaním LED.
- Funkcia vyhľadávania fázy: červené meracie šnúry pripojte do zásuvky  potom sa dotknite sondy neizolovaného konca testovaného vodiča. Keď je fáza prítomná, prístroj to signalizuje prerušovaným pípaním a blikaním LED.
- POZOR:** indikácia bezkontaktného detektora nie vždy dáva určitú hodnotu, pretože citlivosť prístroja vždy závisí od hrúbky izolácie. Tento režim je vhodný len na snímanie striedavého napäťia.

Údržba a čistenie

- Ide o továrensky kalibrovaný presný merač. Zariadenie nerozoberajte ani sa nepokúšajte upravovať elektrický obvod. Uistite sa, že merací prístroj je odolný voči vode, prachu a rozbitiu.
- Zariadenie nepoužívajte pri vysokých teplotách, vo vysokej vlhkosti, v silnom magnetickom prostredí.
- Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou utierkou, nepoužívajte čistiace prostriedky ani alkohol.
- Ak ho nebudeste dlhší čas používať, vyberte batériu/batériu, aby ste predišli vytečeniu. (Môže byť vykonaný iba odborníkom)
- Pri výmene poistky použite inú poistku rovnakého typu a špecifikácie. (Môže byť vykonaný iba odborníkom)

Odstránenie chýb

- Ak zariadanie nepracuje správne, skontrolujte úroveň nabitia batérie a ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko alebo predajcu.
- Výrobca a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, neodborným používaním.

Správna likvidácia zariadenia (elektrického zariadenia)

- Platí v Európskej únii a všetkých ostatných európskych štátach, ktoré sa zúčastňujú selektívneho zberu
- Podľa smerníc 2012/19/EÚ nie je možné elektroodpad a spotrebiče vyhadzovať ako domový odpad.
- Staré spotrebiče sa musia zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.
- Symbol prečiarknutého koša je na všetkých produktoch, pre ktoré je povinný separovaný zber. Spotrebiteľia by si mali overiť ďalšie informácie u miestnych úradov.



MULTIMETRU DIGITAL - MĂSURAREA INDUCTANȚEI

Sunteți unul dintre cei care căută cea mai bună calitate în orice împrejurare? Multimetrelle noastre sunt făcute pentru dumneavoastră! Cu acest multimetre profesional puteți face măsurători precise ale tensiunii, curentului, rezistenței, capacitații sau temperaturii. Afişajul afișează rezultatele măsurătorilor în mărime mare, cu contrast puternic și iluminare de fundal, ceea ce le face ușor de citit chiar și în condiții de iluminare slabă.

Setați limita de măsurare și funcția care se potrivește cel mai bine măsurătorii. Dacă sunteți familiarizat cu utilizarea unui multimetru, veți aprecia opțiunea de setare manuală!

Un senzor din partea superioară a dispozitivului vă permite să detectați tensiunea fără a deranja cablajul. Carcasa sa robustă asigură o utilizare fără probleme în orice condiții.

PARAMETRII TEHNICI GENERALI

Afișare	4 cifre / 22 mm înălțimea caracterului
DC V	0,1 mV - 1000 V
AC V	0,1 mV - 750 V
DC A	0,1 µA - 10 A
AC A	0,1 µA - 10 A
Rezistență	0,1 Ω - 200 MΩ
Capacitate	10 pF - 100 mF
Inductanță	0,001 H - 20 H
Frecvență	0,01 Hz - 10 MHz
Temperatura	-20 - (+1000)°C
Siguranță	F0,5 A / 1000V, F10A / 1000V
Precizie	±0,5 - 5% (a se vedea instrucțiunile de utilizare)
Sursa de energie	1 x baterie de 9 V
TRUE RMS	✓
Mod de măsurare relativă	✓
Testul diodelor	✓
Test de continuitate	✓
NCV	✓
Factor de umplere	✓
Menținerea datelor	✓
Maxim/Minimum	✓
Oprire automată	✓

Lumina de fundal	✓
Alertă sonoră	✓
Lanterna	✓
Dimensiune:	200 x 92 x 60 mm

INFORMAȚII DE SECURITATE

- Verificați înainte de utilizare dacă toate accesorioarele se găsesc în pachet și sunt intacte. Instrumentul de măsurare a fost proiectat conform standardului IEC61010 (standard de siguranță emis de Comisia Internațională de Electrotehnica sau standard echivalent GB4793.1). Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare!

În timpul utilizării aparatului, utilizatorul trebuie să respecte următoarele reguli de siguranță:

- Protejați-vă de electrocutare!
- Protejați aparatul de daune cauzate de utilizare incorectă!
- Verificați dacă accesorioarele (cablu de măsurare, sondă de măsurare) sunt în stare bună înainte de utilizare! Nu utilizați cabluri de măsurare deteriorate!
- Dacă utilizați aparatul lângă un dispozitiv care generează surse de perturbare, să țineți cont de faptul că măsurătoarea poate arăta rezultate incorecte sau că nu va apărea nimic pe ecran.
- Utilizați aparatul doar pentru scopurile specificate în manualul de utilizare! Utilizarea incorectă nu garantează funcționarea corectă a produsului în continuare.
- Nu utilizați aparatul în apropierea gazelor sau prafului inflamabile sau explozibile!
- Verificați aparatul înainte de măsurare pentru a vă asigura că este în poziția corectă de măsurare și cablurile de măsurare sunt bine conectate. Faceți acest lucru înainte de fiecare măsurare!
- Dacă rezultatul măsurătorii nu este cunoscut, începeți mereu să măsuраți în intervalul de măsurare cel mai mare, apoi continuați să coborăți.
- Pentru a proteja aparatul, nu depășiți valorile de intrare maxime!
- Fiți atenți atunci când măsuраți peste 60V continuu sau 30V alternativ! Aceste tensiuni pot cauza electrocutare.
- Dacă utilizați o sondă de măsurare, asigurați-vă că degetele nu ating suprafața metalică a acesteia și că vă aflați întotdeauna în spatele protecției pentru degete.
- Schimbăți modurile sau nivelurile de măsurare, scoateți cablurile de măsură de la obiectul sau circuitul de testare.
- În timpul măsurării rezistenței, continuității sau diodei, asigurați-vă că instrumentul de măsură nu se conectează la un circuit sub tensiune și ca toate condensatoarele cu capacitate mare sunt descărcate.
- Înainte de a măsura intensitatea curentului, deconectați-l înainte de a conecta dispozitivul la circuit.
- Schimbăți bateria dacă apare pictograma bateriei descărcate pe display.
- Înainte de a deschide dispozitivul, scoateți cablurile de măsurare din circuit și din multimetrul.
- Dacă observați orice anomalie în timpul funcționării,

întrerupeți măsurarea și opriți dispozitivul.

- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria și nu-l depozitați într-un loc cu temperatură ridicată sau umiditate crescută.
- Pentru a preveni incendii și alte daune, înlocuiți întotdeauna siguranța cu una cu aceleași parametri: F 200 mA / 250 V, F 10 A / 250 V.
- Nu utilizați dispozitivul dacă capacul compartimentului de baterie din spate este deschis sau nu este bine montat!

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ



Tensiune înaltă



GND (împământare)



Dubla izolare



Atenție! Pericol!



Nivel scăzut al bateriei



Tensiune DC



Tensiune AC




Siguranță

PROPRIETĂȚI

- Afișaj LCD: Afișare valoare maximă: **9999**;
- Afișare polaritate: indicare automată polaritate pozitivă și negativă
- Afișare în afara intervalului: "OL"
- Alimentare: 1 x 9 V
- Indicație baterie scăzută: indică faptul că nivelul bateriei este scăzut, bateria necesară pentru funcționarea dispozitivului trebuie încărcată sau înlocuită.
- Orire automată: Dacă nu există nicio operațiune timp de 5 minute, instrumentul se oprește automat, protejând astfel bateria.

CONSTRUCȚIA EXTERIORĂ

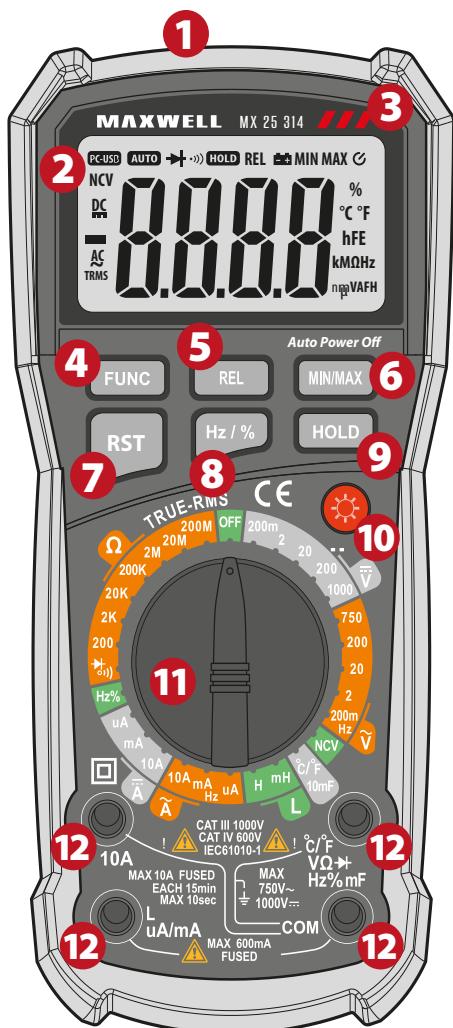

- Măsurarea fără contact NCV
- Afișaj LCD: înălțimea brațului de 22 mm
- Indicator luminos NCV
- FUNC: selector de funcții
- REL: Mod de măsurare relativ
- MIN / MAX: Valoarea măsurată
- RST: Resetare
- Hz / %: Mod de frecvență / Factor de umplere
- Stocarea datelor pe afișaj
- Pornirea/oprirea luminii de fundal
- Comutator rotativ de selectare a funcțiilor
- Prize de intrare

Tensiune DC

V	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
	200 mV	0,1 mV	± (0.5% + 3)
	2 V	0,001 V	
	20 V	0,01 V	± (0.8% + 3)
	200 V	0,1 V	
	1000 V	1 V	± (1.0% + 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Rezistența de intrare: 10 MΩ • Tensiune maximă de intrare: 1000 V DC 			

Tensiune AC

V	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
	200 mV	0,1 mV	
	2 V	0,001 V	
	20 V	0,01 V	± (1.0% + 5)
	200 V	0,1 V	
	750 V	1 V	± (1.2% + 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Protecție la supratensiune: 200mV 250V DC sau 250V AC RMS în domeniul de măsurare • Impedanță de intrare: 10 MΩ • Interval de frecvență: 40 Hz - 1000 Hz, indicație TRUE RMS • Tensiune maximă de intrare: 750 V AC valoare RMS 			

Curent continuu

A	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
	200 μA	0,1 μA	
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	± (1.0% + 5)
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	
	10 A	0,01 A	± (1.5% + 10)
<ul style="list-style-type: none"> • Protecție la supracurrent: siguranță: F500mA/1000V (6,35mmx32mm) F10A/1000V (6,35mmx32mm) 			

CURENT ALTERNATIV

A	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
	200 μA	0,1 μA	± (1,2% + 5)
	2 mA	0,001 mA	
	20 mA	0,01 mA	± (1,5% + 5)
	200 mA	0,1 mA	
	2 A	0,001 A	
	10A	0,01 A	± (1,8% + 15)

- Protecție la supratensiune: 200 mV 250 V DC sau 250V AC RMS în domeniul de măsurare
- Impedanță de intrare: 10 MΩ
- Interval de frecvență: 40 Hz - 1000 Hz, indicație TRUE RMS
- Tensiune maximă de intrare: 750 V AC valoare RMS

ELLENÁLLÁS

Ω	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
	200Ω	0.1Ω	
	2kΩ	0,001 kΩ	±(0.8% + 5)
	20kΩ	0,01 Ω	
	200kΩ	0,1 Ω	
	2MΩ	0,001 MΩ	±(1,0% + 10)
	20MΩ	0,01 MΩ	±(5,0% + 10)

- Protecție la supratensiune: 250V DC sau 250V AC RMS

TEST DE DIODĂ ȘI CONTINUITATE

Modul	
→	Testul diodelor
↔	Test de continuitate <ul style="list-style-type: none"> • Un sunet indică dacă rezistența este mai mică de $50 \Omega \pm 30 \Omega$
	• Protecție la supratensiune: 250 V DC sau 250 V AC RMS

MĂSURAREA TEMPERATURII

Unitatea de măsurare	Tartomány	Rezoluția	Precizia
°C	-20°C - 400°C		±(2.0 % + 3)
	400°C - 1000°C	1 °C	
°F	-0°F - 752°F		±(3.0 % + 3)
	752°F - 1832°F	1 °F	

MĂSURAREA FRECVENȚEI

	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
Hz	10Hz	0.01Hz	$\pm(0.1\% + 2)$
	100Hz	0.1Hz	
	1kHz	0.001kHz	
	10kHz	0.01kHz	
	100kHz	0.1kHz	
	1MHz	0.001MHz	
	10MHz	0.01MHz	
<ul style="list-style-type: none"> • Protecție la supratensiune: 250 V DC sau 250 V AC RMS 			

MĂSURAREA CAPACITĂȚII

	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
F	10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25)$
	100nF	0.1nF	
	1μF	0.001μF	
	10μF	0.01μF	
	100μF	0.1μF	
	1mF	1μF	
	10mF	10μF	
<ul style="list-style-type: none"> • Protecție la supratensiune: 250 V DC sau 250 V AC RMS • Notă: Este normal ca o valoare mică a capacității să nu revină la zero, pentru a obține o valoare exactă, citirea trebuie scăzută în timpul măsurătorii. 			

MĂSURAREA INDUCTANȚEI

	Limita de măsurare	Rezoluția	Precizia
Hz	2mH	0.001mH	$\pm(3.0\% + 15)$
	20mH	0.01mH	
	200mH	0.1mH	$\pm(3.5\% + 15)$
	2H	0.001H	$\pm(3.5\% + 20)$
	20H	0.01H	
<ul style="list-style-type: none"> • Protecție la supratensiune: 36 V DC sau AC RMS 			

FUNCȚII

- **Tasta FUNC:** după selectarea funcției principale pe comutatorul rotativ, este posibilă comutarea între diferitele moduri de măsurare. În modul de măsurare a tensiunii, puteți comuta între curent continuu și curent

alternativ. Când vă aflați în poziția de testare a defalcării, puteți măsura rezistență, defalcarea, capacitatea, măsurarea diodelor.

- Măsurarea temperaturii în °C sau °F
- **Butonul REL:** modul de măsurare relativă
- **Butonul MIN / MAX:** Valori minime și maxime măsurate în timpul măsurării.
- **Butonul RST:** Reporniți
- **Butonul HZ / %:** Comutați între măsurarea frecvenței și măsurarea factorului de umplere (în modul CA)
- **Butonul HOLD:** Menține datele de măsurare. Ieșiți din modul de menținere a datelor prin apăsarea din nou a butonului

Butonul HOLD

- Funcția de păstrare a datelor. Apăsați scurt pentru a înregistra pe afișaj valoarea măsurată în prezent.
- A doua apăsare revine la modul de măsurare.

Buton

- Activarea/dezactivarea luminii de fundal. Apăsați butonul pentru a porni lumina de fundal și lăsați-o aprinsă timp de ~30 de secunde până când rezultatul măsurătorii poate fi citit în siguranță. Lumina de fundal este oprită automat pentru a proteja bateria și pentru a asigura o durată de viață lungă a acesteia.
- **Atenție:** Pentru bateriile cu consum redus de energie, această funcție nu funcționează din motive de economisire a energiei.

MĂSURARE

Măsurarea tensiunii

- Setați selectorul de funcții pe modul **V_{DC}** (tensiune de curent continuu) sau **V_{AC}** (tensiune de curent alternativ).
- Conectați cablul de măsurare negru la priza **COM** și cel roșu la priza **VΩ→**.
- Conectați celălalt capăt al cablurilor de măsură la circuitul sau sursa care urmează să fie măsurată.
- Citiți valoarea măsurată de pe afișaj. Polaritatea cablului de măsurare roșu este afișată pe afișaj atunci când se măsoară tensiunea de curent continuu (numai semnul negativ).
- **Atenție:** Dacă nu sunteți sigur de valoarea înaltă sau joasă a valorii măsurate, setați instrumentul la limita maximă de măsurare. Pentru a evita șocurile electrice și deteriorarea instrumentului, nu depășiți niciodată limita de tensiune de 1000 V CC sau 750 V CA RMS!

Măsurarea rezistenței

- Poziționați selectorul de funcții în poziția **Ω**.
- Conectați cablul de măsurare negru la priza **COM** și cel roșu la priza **VΩ→**.
- Conectați cablurile de măsurare la cele două capete ale rezistenței.
- Citiți valoarea măsurată de pe afișaj.
- **Comentarii:** La intervalul de măsurare de 10MΩ, instrumentul are nevoie de câteva secunde pentru o măsurare stabilă.

RO Instrucții

- În cazul în care circuitul măsurat depășește limita maximă de măsurare, pe afișaj va apărea **OL**.
- ATENȚIE:** Dacă nu sunteți sigur de limita superioară a valorii măsurate, setați instrumentul la limita maximă sau la modul de limitare automată. Pentru a evita deteriorarea instrumentului sau socrurile electrice, deconectați sursa de alimentare externă a circuitului care urmează să fie măsurat sau puneți în siguranță condensatorii de mare putere!

Test de continuitate, discontinuitate

- Setați butonul selector de funcții poziția.
- Conectați cablul de măsurare negru la priza **COM**, iar cel roșu la priza .
- Conectați celelalte capete ale cablurilor de test la circuitul testat. Dacă rezistența dintre cele două puncte este mai mică de $30\ \Omega$, instrumentul va emite un semnal sonor.
- Comentarii: testul de continuitate este, de asemenea, o modalitate bună de a verifica starea deschisă/închisă a unui circuit.*
- ATENȚIE:** Pentru a evita deteriorarea instrumentului sau socrurile electrice, deconectați sursa de alimentare externă a circuitului care urmează să fie măsurat sau dezactivați condensatorii de mare putere!

Măsurarea diodelor

- Setați butonul selector de funcții poziția.
- Apăsați tasta **FUNC** pentru a selecta opțiunea funcția.
- Conectați cablul de măsurare negru la **COM** și cel roșu la a priză.
- Atingeți șirul roșu de anodul diodei și șirul negru de catod.
- Afișajul va arăta tensiunea de deschidere a diodei. În cazul în care polaritatea este inversată din greșală, pe afișaj va apărea pictograma **OL**.
- Atenție:** Pentru a evita deteriorarea instrumentului sau socrurile electrice, deconectați sursa de alimentare externă a circuitului care urmează să fie măsurat sau dezactivați condensatorii de mare putere!

Măsurarea curentului

- Setați selectorul de funcții pe modul sau pe modul în funcție de limita de măsurare.
- Întrerupeți alimentarea cu energie electrică a circuitului care urmează să fie măsurat. Folosiți siguranța tuturor condensatorilor de mare capacitate.
- Conectați jumperul negru la priza „**COM**” și jumperul roșu la borna **µA/mA** până la o limită maximă de măsurare de $200mA$ sau la **A** până la o limită maximă de măsurare de **10A**.
- Conectați multimetrul în serie la circuit.
- Citiiți valoarea măsurată de pe afișaj. La măsurarea curentului continuu, polaritatea cablului roșu este, de asemenea, indicată pe afișaj (doar negativul este marcat).
- Dacă pe afișaj apare **OL** și instrumentul emite un semnal sonor continuu, treceți la o limită de măsurare superioară.
- ATENȚIE:** Dacă nu sunteți sigur de citirea ridicată, setați instrumentul la limita maximă sau automată de măsurare.

Pentru a evita deteriorarea instrumentului, verificați starea siguranței înainte de măsurare. Utilizați întotdeauna dimensiunile și valorile specificate! Atunci când măsuраt currentul, nu conectați bornele instrumentului în paralel cu circuitul, deoarece acest lucru poate duce la defectarea circuitului și a instrumentului.

Măsurarea frecvenței

- Setați comutatorul de funcție pe **Hz**. Conectați panoul de instrumente la prizele **COM** și . Conectați tablourile de bord la sursa de semnal care urmează să fie măsurată.
- Comentarii: Numărați frecvența la tensiuni mai mari de 250 V (RMS).*
- În mediile zgomotoase, se recomandă utilizarea unui cablu ecranat atunci când se măsoară semnale mici.
- Evitați să atingeți circuitul atunci când măsuраti la tensiuni înalte.

Măsurarea factorului de umplere %

- Setați comutatorul de funcție pe **Hz** și apăsați o dată butonul **FUNC** pentru a măsura factorul de umplere. Conectați linia instrumentului la prizele **COM** și și apoi la sursa de semnal care urmează să fie măsurată.

Măsurarea capacității

- Setați comutatorul de funcție pe **100mF**.
- Apăsați butonul **FUNC** pentru a selecta funcția **F**.
- Introduceți conectorul de bord în priza și conectorul negru în priza **COM**. Conectați cablurile instrumentului la condensatorul care urmează să fie măsurat.
- Înainte de a măsura capacitatea, opriți condensatorul care urmează să fie măsurat.
- Notă: Este normal ca o valoare mică a capacității să nu revină la zero, pentru a obține o citire precisă, citirile trebuie să fie scăzute în timpul măsurătorii.*

Măsurarea frecvenței

- Setați comutatorul de funcție pe **Hz**. Conectați panoul de instrumente la prizele **COM** și . Conectați tablourile de bord la sursa de semnal care urmează să fie măsurată.
- Notă: Nu măsuраti frecvența la tensiuni mai mari de 250 V (RMS).*
- În mediile zgomotoase, se recomandă utilizarea unui cablu ecranat atunci când se măsoară semnale mici.
- Evitați să atingeți circuitul atunci când măsuраti la tensiuni înalte

Măsurarea inductanței

- Setați comutatorul de funcție pe domeniul de măsurare a inductanței dorite **L**.
- Conectați bobina care urmează să fie măsurată la prizele **µA/mA** și **COM**.
- Notă: Dacă nu se cunoaște inductanța bobinei, începeți măsurarea la limita de măsurare **H**.*

Măsurarea temperaturii

- Setați comutatorul de funcție pe °C / °F.
- Apăsați tasta **FUNC** pentru a selecta unitatea de măsură. Conectați fișa banană neagră a sondei termometrului la priza **COM** și cea roșie la priza **VΩ→**. Atingeți vârful de măsurare de suprafață care urmează să fie măsurată.
- **Avertisment:** la măsurarea obiectelor fierbinți, sonda se poate supraîncălzi, pentru a evita arsurile, aveți grijă când măsuраtі.

MIN/MAX păstrarea valorii

- Apăsați scurt pentru a stoca și afișa citirea minimă sau maximă.
- Apăsați continuu pentru a ieși din funcție.

REL – măsurare relativă

- Pentru modul de măsurare relativă, apăsați scurt butonul **REL** până când un semnal sonor indică faptul că funcția este activată.
- Instrumentul va reține valoarea măsurată atunci când apăsați butonul (aceasta se numește valoare inițială).
- Măsuраtі cu instrumentul. Valoarea de pe afișaj va fi atunci suma celor două valori.
- Apăsați din nou butonul pentru a reveni la modul normal de măsurare.
- Această funcție nu funcționează în modul de măsurare a frecvenței.

NCV (Non-Contact-Voltage) - Căutare de tensiune fără contact

- Setați selectorul de funcții în poziția NCV.
- Așezați partea frontală a instrumentului (deasupra afișajului) aproape de firul care urmează să fie testat.
- Dacă este prezentă tensiune, instrumentul va emite un semnal sonor intermitent și LED-ul va clipi.

Întreținere, curățare

- Acesta este un instrument precis, calibrat din fabrică. Nudezamblați dispozitivul și nu încercați să modificați circuitul electric. Asigurați-vă că instrumentul de măsurare este protejat de apă, praf și deteriorări.

- Vă rugăm să nu depozitați sau folosiți în condiții de temperatură ridicată, umiditate ridicată, foc sau mediu magnetic puternic.
- Vă rugăm să ștergeți aparatul cu o cărpă umedă și detergent moale și nu utilizați solvenți abrazivi și drastici, cum ar fi alcoolul.
- Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria/bateriile pentru a evita surgerile. (Poate fi efectuat numai de un specialist)
- Când înlocuți siguranța, utilizați o altă siguranță de același tip și specificație. (Poate fi efectuată numai de un specialist)

Depanare

- Dacă instrumentul nu funcționează corect, verificați nivelul bateriei și dacă problema persistă, contactați centrul de service sau dealerul.
- Producătorul și distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neprofesională.

Eliminarea corectă a dispozitivului (dispozitiv electric)

- Valabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte state europene care participă la colectarea selectivă
- Conform directivelor 2012/19/UE, deșeurile electrice și aparatele electrocasnice nu pot fi aruncate ca deșeuri menajere.
- Aparatele vechi trebuie colectate pentru a maximiza reciclarea materiilor prime, reducând astfel impactul asupra sănătății oamenilor și asupra mediului.
- Simbolul coșului tăiat este pe toate produsele pentru care colectarea separată este obligatorie. Consumatorii ar trebui să consulte autoritățile locale pentru mai multe informații.



